



# Chapter 3

## Heat treatment of Non-ferrous Alloys

1302 310

**Engineering Metallurgy**  
**Lecturer: Dr.Sukangkana Lee**

# 1. Introduction

- **Non-ferrous alloys are the important alloys used in the engineering applications.**
- **Only a small number are used in quantity as the basis for engineering materials, there are Aluminium, Copper, Magnesium, Nickel, Titanium, Zinc**
- **And many others are used as alloying elements or special purpose.**

# Alloys




- To be strengthened by forming solid solutions.
- To create alloys which will respond to strengthening heat treatments.
- To reduce melting temperatures and increase castability.
- To improve some other characteristic such as corrosion resistance.

<b>Alloys</b>	<b>Tensile Strength (MPa)</b>	<b>Density (<math>10^3 \text{ kgm}^{-3}</math>)</b>	<b>Tensile Strength / Density</b>	<b>Relative Cost/Unit mass</b>
<b>Aluminium</b>	<b>100 to 550</b>	<b>2.7</b>	<b>37 to 200</b>	<b>1</b>
<b>Magnesium</b>	<b>150 to 350</b>	<b>1.8</b>	<b>110 to 190</b>	<b>3</b>
<b>Zinc</b>	<b>200 to 350</b>	<b>6.7</b>	<b>30 to 52</b>	<b>0.5</b>
<b>Copper</b>	<b>200 to 1300</b>	<b>8</b>	<b>25 to 160</b>	<b>1 to 2</b>
<b>Nickel</b>	<b>400 to 1300</b>	<b>8.9</b>	<b>47 to 146</b>	<b>5</b>
<b>Titanium</b>	<b>400 to 1600</b>	<b>4.5</b>	<b>89 to 356</b>	<b>25</b>



Materials may have harden by

**1. Strain hardening-** when ductile metals are cold worked, this leads to increase of dislocation density and distorted lattice. If the cold working stops, the atom may diffuse again into a more stable form. This process called '**Annealing**' and can be speed up by controlled heat treating procedure. (The effect of temperature on grain structure includes Recovery, Recrystallisation and Grain growth)

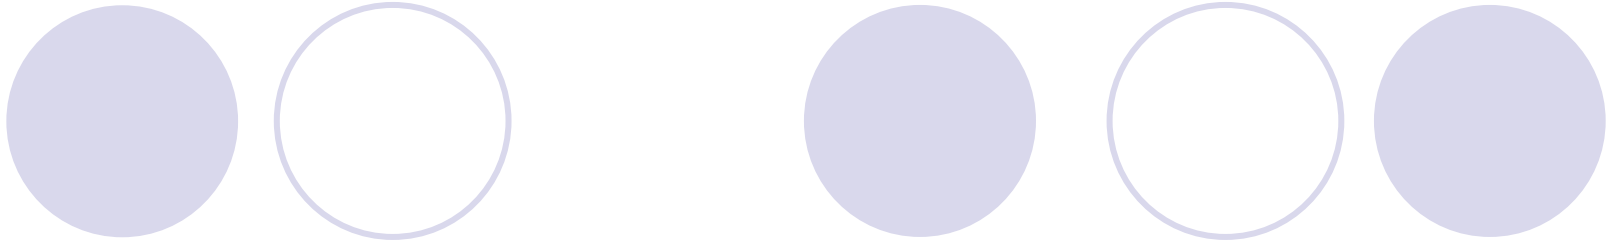

**2. Solid solution hardening-** the solute distorts the lattice and drag the dislocation movement

**3. Precipitate hardening-** fine particle distributed within grain or at grain boundary to prevent dislocation movement



## The Fact:

- **Many metals can be work hardened but can not be heat treated.**
- **Some alloys can only be formed by hot working or casting.**
- **Some alloys can be strengthened by precipitation hardening.**

## 2. Solution heat treatment and age hardening

Heat treatable alloy is subject to a two stage phenomenon

**1. Solution Heat treatment**






**2. Ageing**

- Natural Ageing
- Artificial Ageing



**Slow Cooling**



**Quenching**

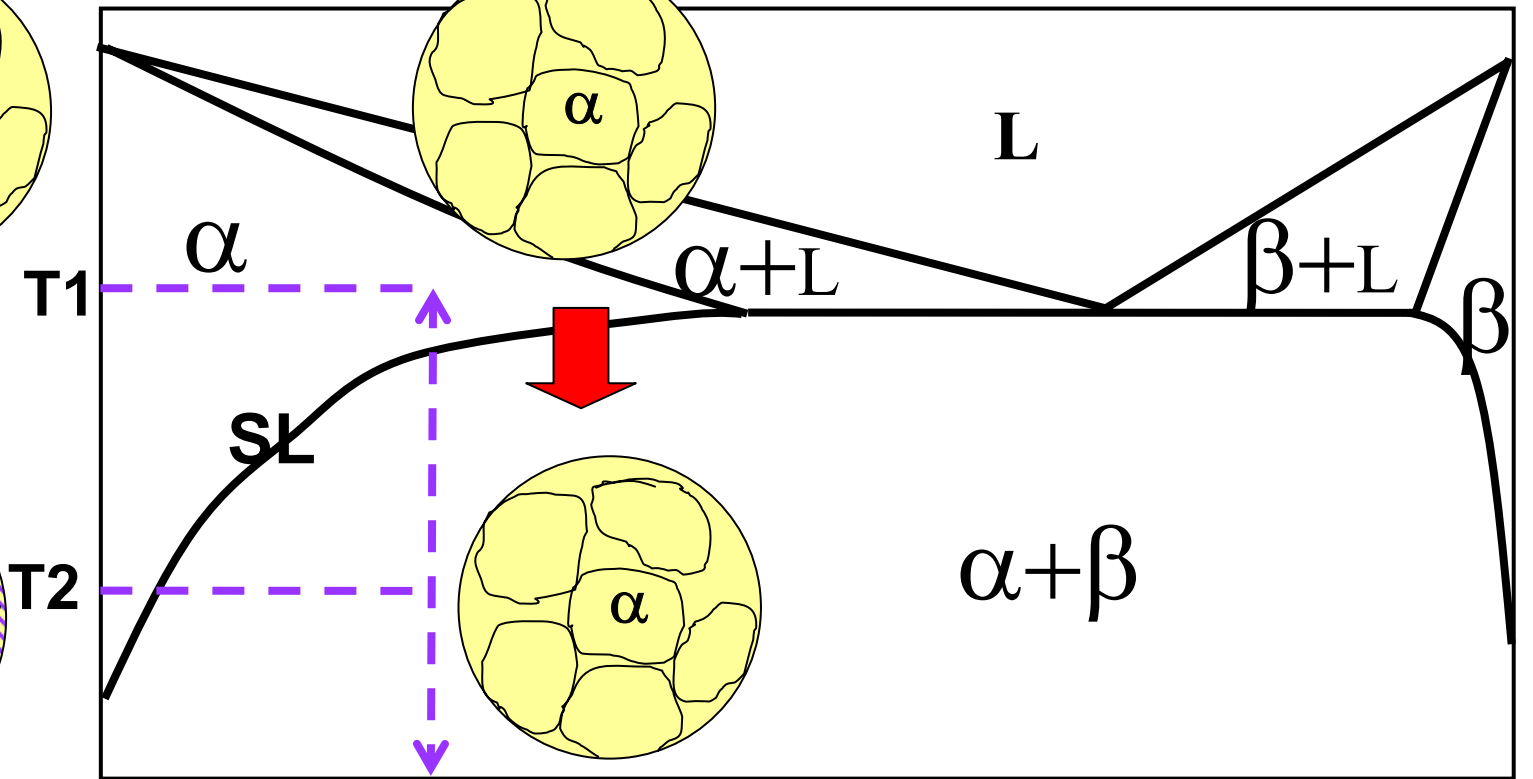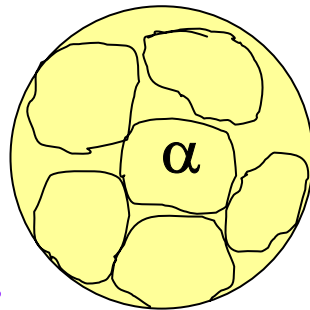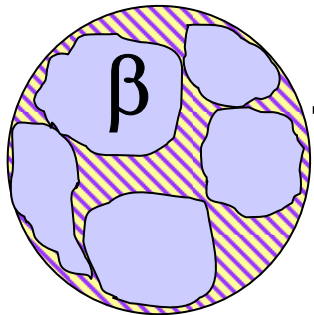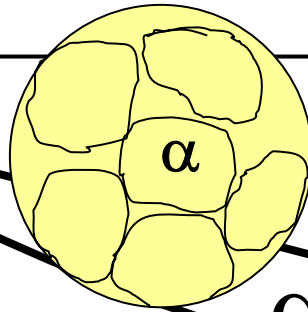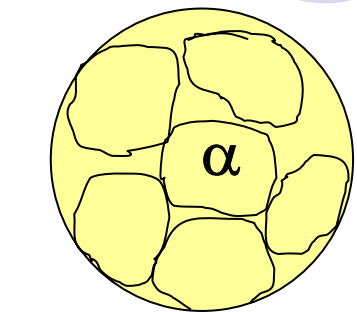

**Alloy X**


**95%A 5%B**

**%B**

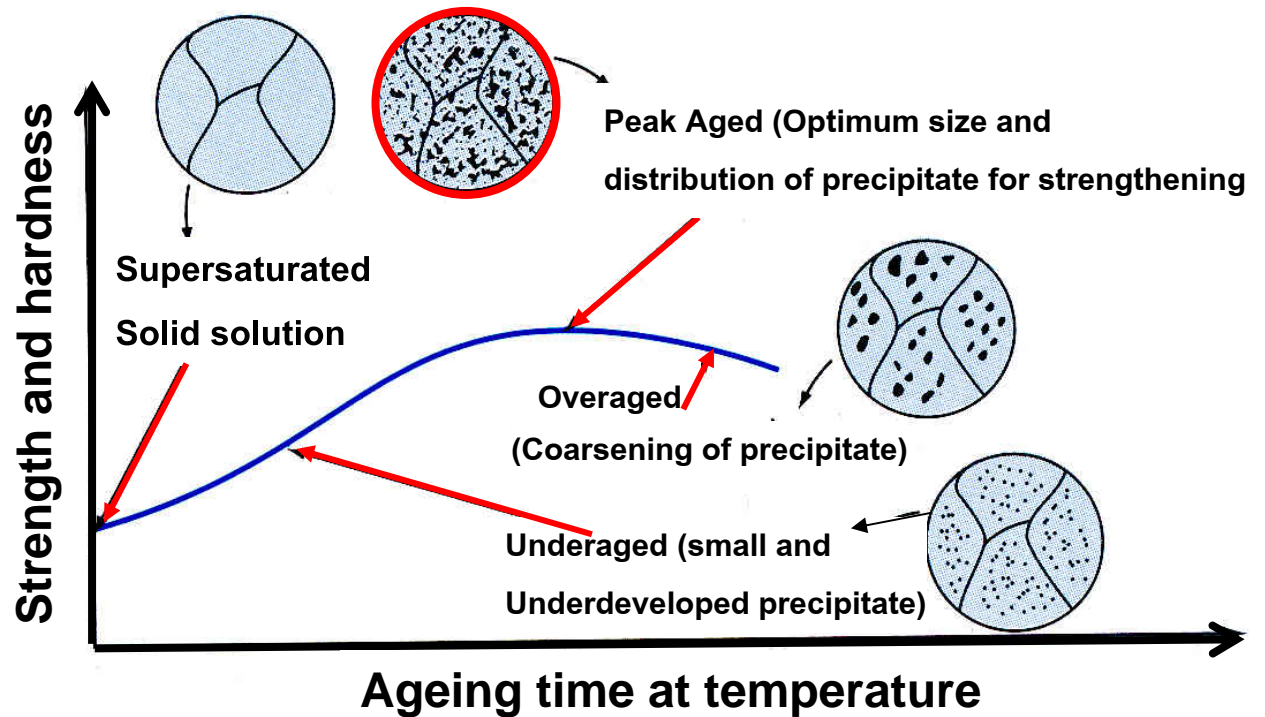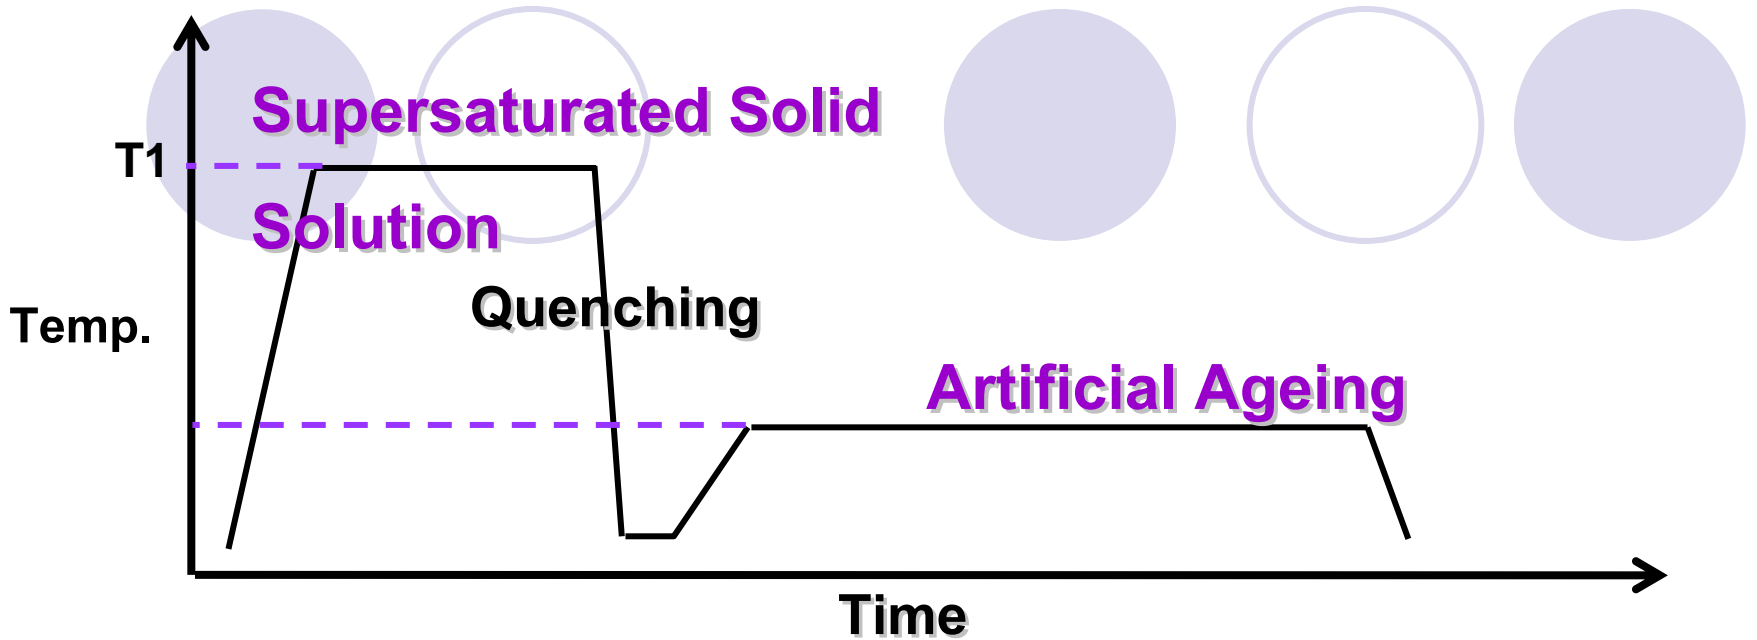

## 2.2 ตัวอย่างการทำ Age-Hardening



### อลูมิเนียม-ทองแดง

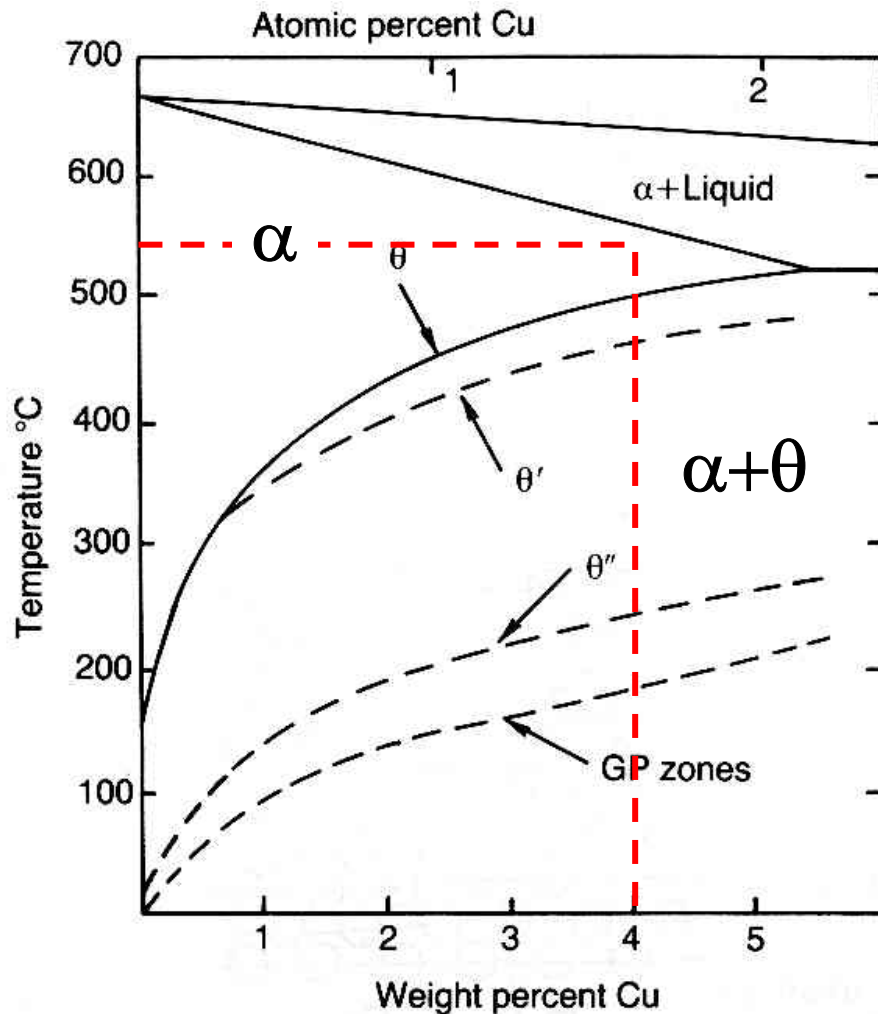





Equilibrium  $\theta$ -phase ( $\text{CuAl}_2$ )




# Process

- **Solution treating**






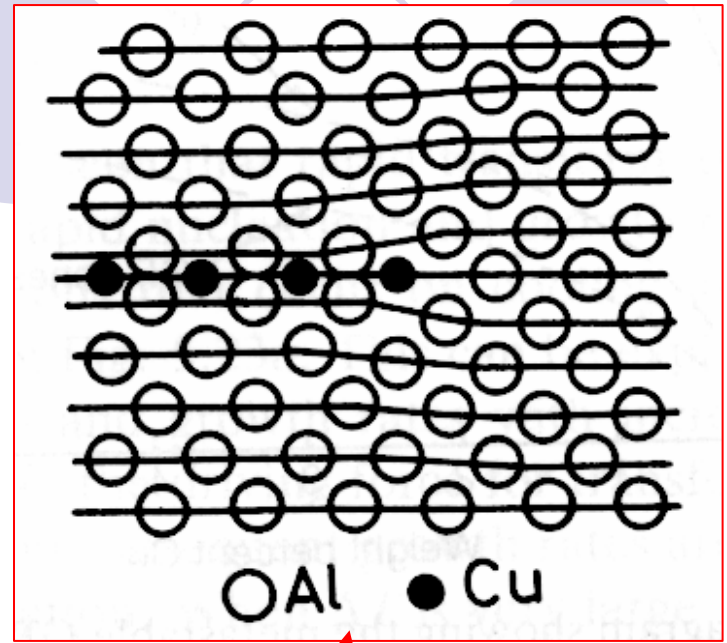
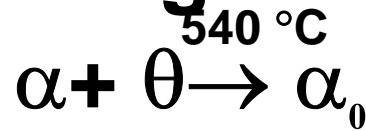


- **Artificial Ageing**

   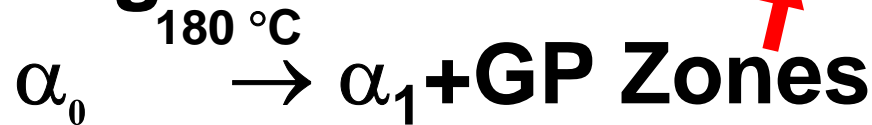

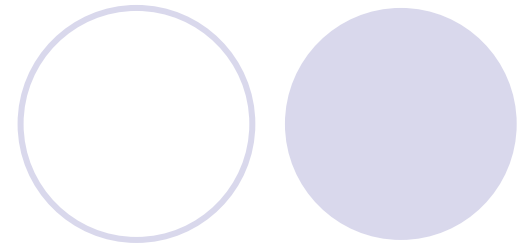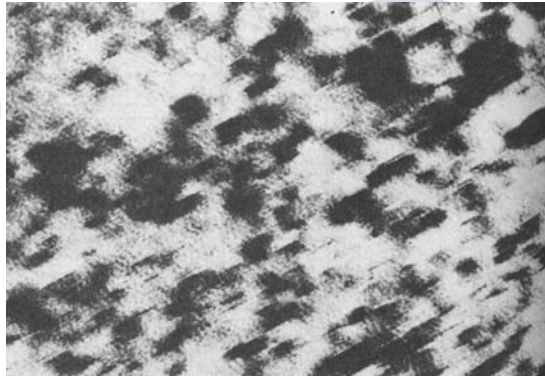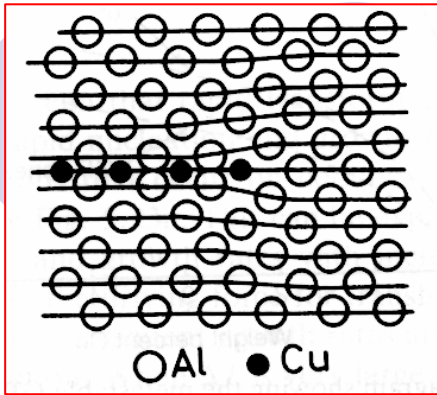

## GP Zones

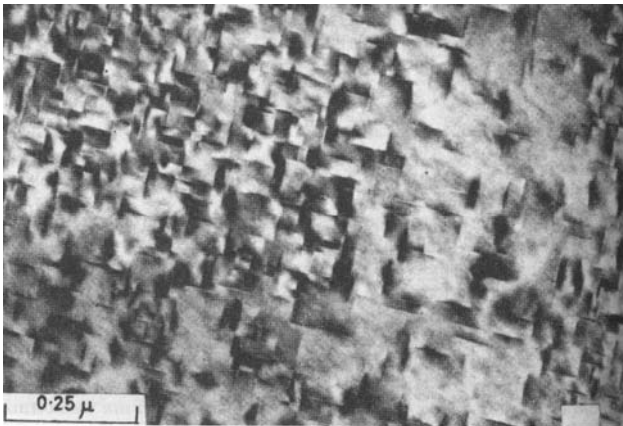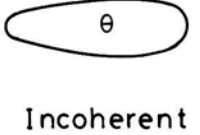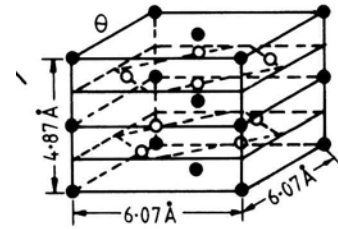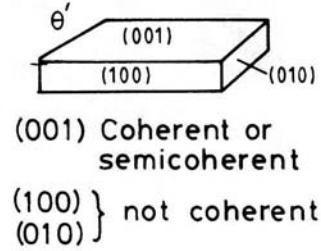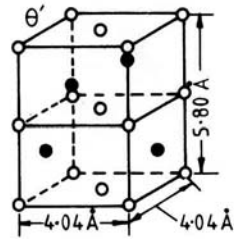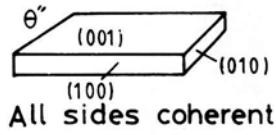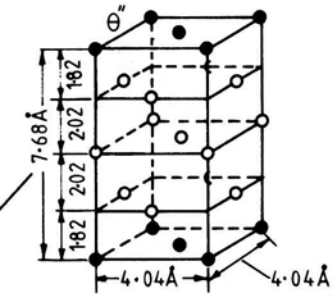

$\theta''$



$\theta'$





$\theta$

Base metal	Alloy	Precipitation sequence
Aluminium	Al–Ag	GPZ (spheres) $\rightarrow$ $\gamma'$ (plates) $\rightarrow$ $\gamma$ ( $\text{Ag}_2\text{Al}$ )
	Al–Cu	GPZ (discs) $\rightarrow$ $\theta''$ (discs) $\rightarrow$ $\theta'$ (plates) $\rightarrow$ $\theta$ ( $\text{CuAl}_2$ )
	Al–Cu–Mg	GPZ (rods) $\rightarrow$ $S'$ (laths) $\rightarrow$ $S$ ( $\text{CuMgAl}_2$ ) (laths)
	Al–Zn–Mg	GPZ (spheres) $\rightarrow$ $\eta'$ (plates) $\rightarrow$ $\eta$ ( $\text{MgZn}_2$ ) (plates or rods)
Copper	Al–Mg–Si	GPZ (rods) $\rightarrow$ $\beta'$ (rods) $\rightarrow$ $\beta$ ( $\text{Mg}_2\text{Si}$ ) (plates)
	Cu–Be	GPZ (discs) $\rightarrow$ $\gamma'$ $\rightarrow$ $\gamma$ ( $\text{CuBe}$ )
	Cu–Co	GPZ (spheres) $\rightarrow$ $\beta$ ( $\text{Co}$ ) (plates)
Iron	Fe–C	$\epsilon$ -carbide (discs) $\rightarrow$ $\text{Fe}_3\text{C}$ (plates)
	Fe–N	$\alpha''$ (discs) $\rightarrow$ $\text{Fe}_4\text{N}$
Nickel	Ni–Cr–Ti–Al	$\gamma'$ (cubes or spheres)

# 3. Temper designation

CODE: EC, F, O, H, T

	ใช้แทน	ความหมาย
EC	งานด้านไฟฟ้า	เป็นอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ 99.45% และมีธาตุผสม เช่น โบรอน และ ทองแดง เล็กน้อย
F	สภาพเดิมของการขึ้นรูป	ชิ้นงานที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ต่อเนื่อง หรือ ทางกล เช่น งานหล่อ หมายถึง สภาพที่ได้ จากการหล่อ

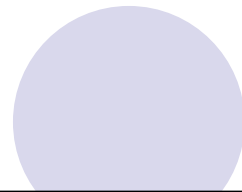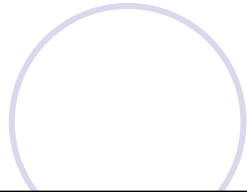


	ใช้แทน	ความหมาย
O	สภาพการอบอ่อน (Annealed) สภาพการอบทำให้ เกิดผลึกใหม่ (Wrought product only)	เป็นการอบคลาย ทำให้อ่อนด้วย การ อบอ่อน หรือการอบทำให้เกิดผลึกใหม่ (Recrystallisation) ทำให้มีคุณสมบัติ ด้านความอ่อน และเหนียว มักจะใช้กับ งานขึ้นรูปเย็น



	ใช้แทน	ความหมาย
W	สภาพไม่คงรูป ตามด้วยการ อบด้วยความ ร้อนของ สารละลาย ของแข็ง	หมายถึง หลังจากทำกรรมวิธี ให้ ความร้อน เพื่อให้เกิด การละลายตัว ของธาตุผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับ อลูมิเนียม (solid solution) จากนั้น ทำให้เย็นตัว ลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโลหะชนิดนี้ มีการ เปลี่ยนแปลง (ทางโครงสร้าง) ตลอดเวลาที่ทิ้งไว้ในอากาศ ดังนั้นจึง ต้อง ระบุเวลาหลังกรรมวิธี การให้ ความร้อน กำกับไว้ด้วย


# H ใช้กับงานแปรรูปเย็น

H	ใช้แทน	ความหมาย
H1	ผ่านการทำให้แข็งโดยการขึ้นรูปเย็น อย่างเดียว	เป็นการผ่านการแปรรูปเย็นอย่างเดียว ตัวเลขตัวที่สองจะแสดงความรุนแรงของการแปรรูป ในบางครั้งอาจมีตัวเลข ตัวที่สามบอกรถึง การควบคุมการอบคลาย หรือระดับถึง คุณสมบัติทางกลพิเศษ
H2	ผ่านการทำให้แข็งโดยการแปรรูปเย็นแล้วทำการอบคลาย	ใช้กับงานแปรรูปเย็นเพื่อต้องการเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุเกินกว่าระดับที่ต้องการเล็กน้อย ต่อจากนั้นจึงนำไปอบคลาย ความแข็งแรงจะถูกลดลงระดับหนึ่ง
H3	เพิ่มความแข็งโดยการแปรรูปเย็น และ ทำให้เสถียรภาพ	ใช้กับงานที่ผ่านการแปรรูปเย็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากนั้นนำไปทำการมวีธีทางความร้อน เพื่อให้โลหะคงรูป แต่ยังคงมีความเค้นตกค้างในโลหะ ส่วนใหญ่ใช้กับโลหะผสมที่มี แมกนีเซียมอยู่ด้วย





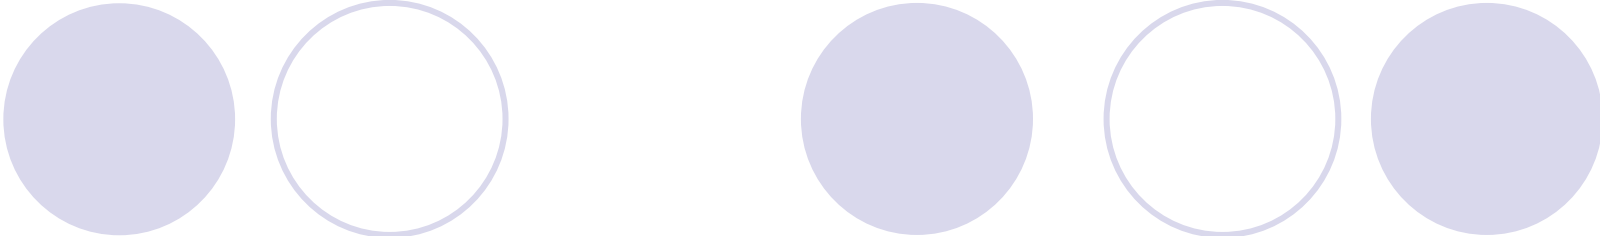
- 
- H เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับงานที่ต้องการ เพิ่มคุณสมบัติทางกลให้สูงขึ้น โดยการแปรรูปเย็น อาจจะมี กรรมวิธีทางความร้อนควบคู่ และ H ต้องตามด้วยตัวเลขตัวเดียวหรือหลายตัว ซึ่งตัวเลขแสดงถึง การกำหนด ในการผลิต (Strain hardened)
  - HXX ตัวเลขตัวที่ 2 จะมีตั้งแต่ 1 คืออ่อนที่สุด ถึง 8 คือแข็งที่สุด (Full hardness: เป็นการอบชุบที่ให้ค่า Ultimate Tensile Strength เท่ากับ 75% ของค่าที่ได้จากการขึ้นรูปเย็นภายหลังจากการทำ Full annealing) เช่น

Strain hardened tempers (H) are followed by at least two digits.

<b>H</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Degree of strain hardening</b>
		<b>2</b>	<b>1/4 hard</b>
		<b>4</b>	<b>1/2 hard</b>
		<b>6</b>	<b>3/4 hard</b>
		<b>8</b>	<b>fully hard</b>
		<b>9</b>	<b>extra hard</b>
		<b>Secondary treatment</b>	
	<b>1</b>	<b>Cold worked only (no anneal)</b>	
	<b>2</b>	<b>Cold worked + partial anneal</b>	
	<b>3</b>	<b>Cold worked + "stabilized"</b>	





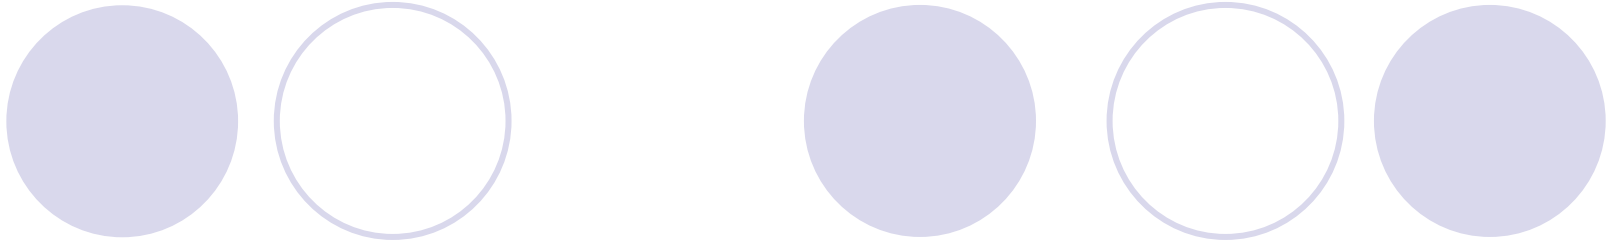


- H12 หมายความว่า เป็นโลหะที่ผ่านการทำให้แข็งโดยการขึ้นรูปเย็นอย่างเดียว และมีค่าความแข็ง  $2/8 = 1/4$  Hard เรียกว่า a Quarter-hard และมีปริมาณการแปรรูปเย็นเท่ากับ  $1/4 \times 75\% = 18.75\%$
- H16 หมายความว่า เป็นโลหะที่ผ่านการทำให้แข็งโดยการขึ้นรูปเย็นอย่างเดียว และมีค่าความแข็ง  $6/8 = 3/4$  Hard และมีปริมาณการแปรรูปเย็น เท่ากับ  $3/4 \times 75\% \sim 56\%$

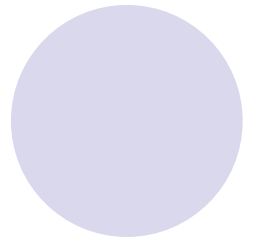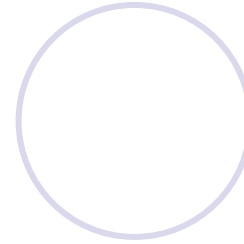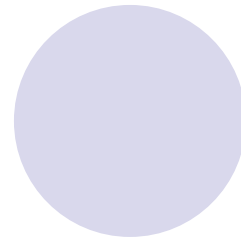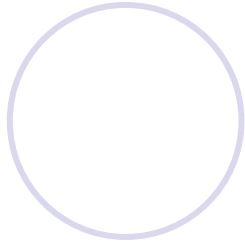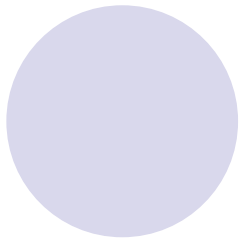

- **T** เป็นการปฏิบัติทางความร้อนเพื่อให้โลหะเสถียรภาพ (precipitation hardened) ใช้กับโลหะที่ ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Solution treatment and Ageing) ซึ่งอาจทำร่วมกับกรรมวิธีทางกลด้วยหรือไม่ก็ได้
- ใช้อักษรตัว T ตามด้วยเลข 2 ถึง 10 เป็นข้อกำหนดของการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของชิ้นงานแตกต่างกันออกไป โดยการเติมตัวเลข ตัวเดียว หรือ หลายตัวก็ได้

<b>T1</b>	<b>Cooled from elevated temperature shaping process &gt; Naturally aged to a substantially stable condition</b>
<b>T2</b>	<b>Cooled from elevated temperature shaping process &gt; Cold worked &gt; Naturally aged</b>
<b>T3</b>	<b>Solution heat treated &gt; Cold worked &gt; Naturally aged</b>
<b>T4</b>	<b>Solution heat treated &gt; Naturally aged</b>
<b>T5</b>	<b>Cooled from high temperature shaping &gt; Artificially aged</b>

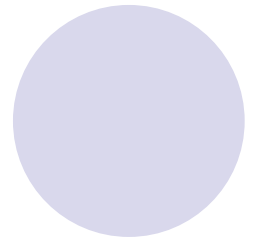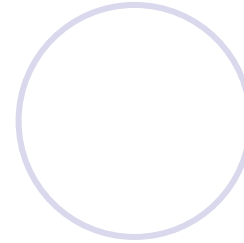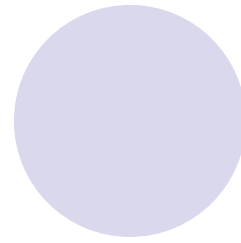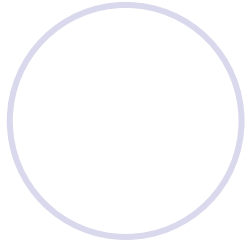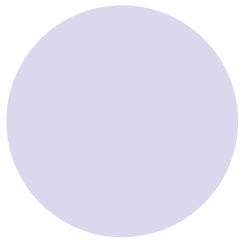

<b>T6</b>	<b>Solution heat treated &gt; Artificially aged</b>
<b>T7</b>	<b>Solution heat treated &gt; Overaged (i.e. beyond maximum strength)</b>
<b>T8</b>	<b>Solution heat treated &gt; Cold worked &gt; Artificially aged</b>
<b>T9</b>	<b>Solution heat treated &gt; Artificially aged &gt; Cold worked</b>