

1302 420

Failure Analysis

Assistant Prof. Dr. Sukangkana Lee

1

FAILURE

การเสียหายของวัสดุ

1. นิยาม: วัสดุชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เมื่อใช้งานไปสักระยะ ก็จะเกิดการเสื่อมคุณภาพ และเกิดการชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน ความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ชิ้นงานยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และเมื่อความเสียหายนั้นไม่ได้รับการดูแล ก็อาจส่งผลให้ชิ้นงานนั้นๆไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2

ความเสียหายสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

1. ความเสียหายโดยยังไม่เกิดการแตกหัก เช่น การโก่ง การคราก การคืบ
2. การแตกหัก เนื่องจากแรงทางกล การกัดกร่อน การล้า หรือ แรงทางกลผสมกับการกัดกร่อน

3

2. ปัจจัยหลักของการเกิดความเสียหาย

1. ปัจจัยภายนอกวัสดุ ซึ่งได้แก่ การเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ สิ่งแวดล้อม หรืออาจเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธีจึงทำให้เกิดความเสียหาย
2. ปัจจัยภายในเนื้อวัสดุ เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการผลิต การที่ชิ้นงานมีส่วนผสม และสมบัติต่างๆ ด้อยกว่ามาตรฐาน และสภาพผิวของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ เป็นสาเหตุทำให้วัสดุเกิดการแตกหัก

4

3. ประเภทความเสียหาย

การเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. แบ่งตามผลกระทบของความเสียหาย ได้แก่

1. ความเสียหายทางตรง (Direct Failure)
2. ความเสียหายต่อเนื่อง (Result Failure) ความเสียหายต่อเนื่องจะมากกว่า ความเสียหายทางตรง เพราะจะเกี่ยวกับ ชีวิตและทรัพย์สิน

เช่น

ตัวอย่างความเสียหาย

1. ความเสียหายของรถยนต์

สิ่งที่เสียหาย	นอตล้อรถยนต์
สาเหตุ	ขันนอตไม่แน่น เกิดการสั่นสะเทือนและขาดจากการล้า
ความเสียหายตรง	นอตขาดออกจากกัน ทำให้ล้อหลุด
ความเสียหายต่อเนื่อง	ช่วงล่างของรถกระแทก ครูดกับถนน ไม่สามารถขับรถต่อไปได้

2. ความเสียหายของหม้อไอน้ำ

สิ่งที่เสียหาย	หม้อไอน้ำ
สาเหตุ	การรีดท่อมากเกินไป ทำให้ผนังบางลง 50%
ความเสียหายตรง	ท่อน้ำแตกเมื่อใช้งานที่ 525 °C เป็นเวลา 1000 ชม.
ความเสียหายต่อเนื่อง	หม้อไอน้ำพังหมด และต้องหยุดโรงไฟฟ้า

3. ความเสียหายของลิฟท์

สิ่งที่เสียหาย	ลิฟท์
สาเหตุ	สวิทช์เสียหายทำให้ลิฟท์ชนเพดานบ่อยครั้ง
ความเสียหายตรง	เพลาถาวรสลิงเกิดการล้า
ความเสียหายต่อเนื่อง	ลิฟท์พังขณะใช้งาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บ

2. แบ่งตามชนิดของการเกิด ชิ้นงานทำงานได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

- ภาระกรรม (Load) สูงเกินกว่าความสามารถของชิ้นงานที่จะรับได้

- เมื่อความต้านทานต่อภาระกรรมของชิ้นงานน้อยกว่าความต้านทานที่ชิ้นงานรับได้

ทำให้แบ่งประเภทความเสียหายได้ดังนี้




9

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดถึง (อุบัติเหตุวิบัติ) รวมถึงภัยธรรมชาติ

2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องก่อนนำมาใช้งาน (สูติวิบัติ) เช่น การเชื่อมไม่สมบูรณ์ การหล่อไม่สมบูรณ์ เป็นต้น


3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน (โรคาวิบัติ) การผุกร่อน ภาระกรรมสูงเกินไป เป็นต้น

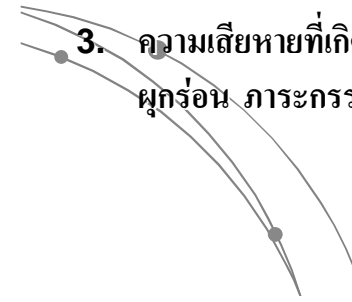


10

ความบกพร่องของวัสดุที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหาย


1. Defects from Casting

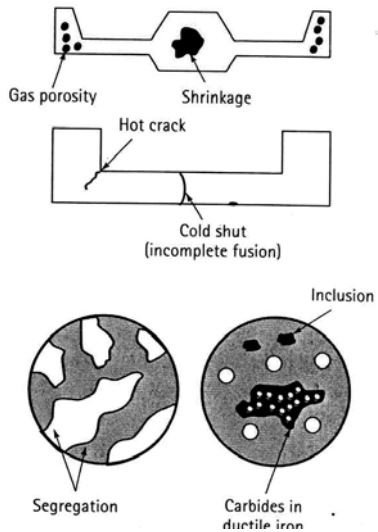


2. Defects from Forming

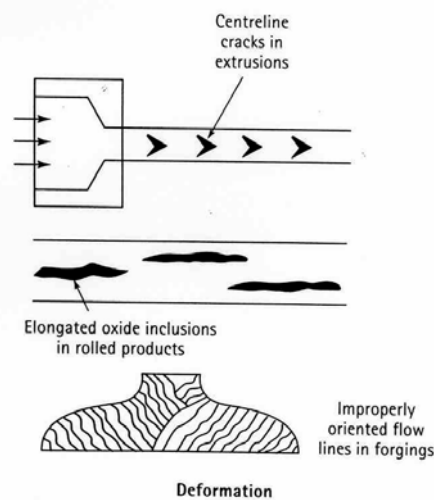

3. Defects from Heat treating

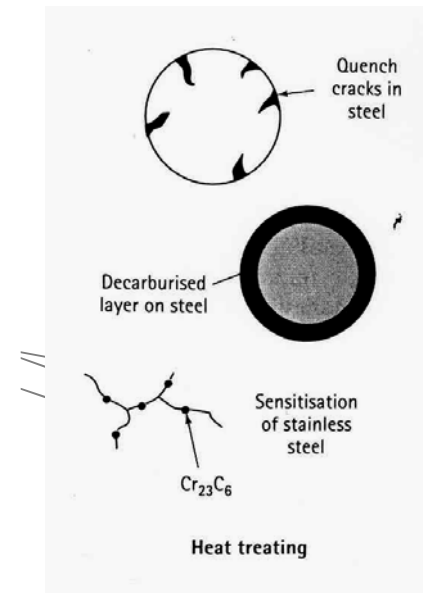

4. Defects from Welding

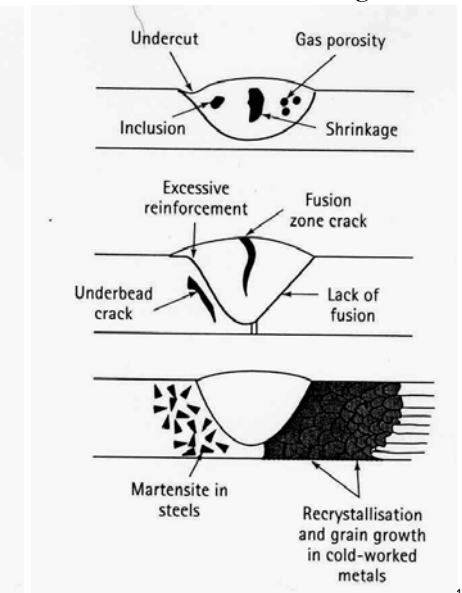


12

3. การแบ่งประเภทตามชนิดของภาระกรรม

- ทางกล ได้แก่ แรงดึง แรงกด แรงกระแทก แรงเป็นคาบ
- ทางความร้อน ได้แก่ การขยายตัว, หดตัวทางความร้อน
- ทางเทคโนโลยี ได้แก่ เชื่อมผิดพลาด โครงสร้างจุดภาคเปลี่ยนแปลง การสึกหรอ
- ทางเคมี ได้แก่ การเสื่อมสลาย การผุกร่อน

13

What's cause this ship to fracture ?

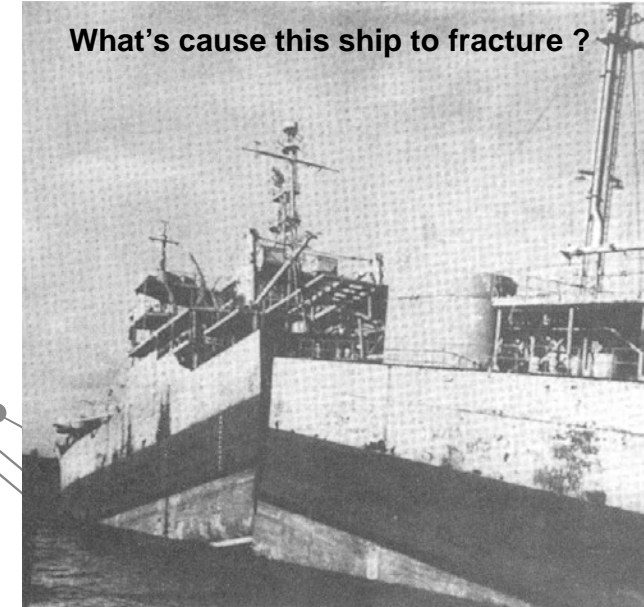

14

4. การวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure analysis)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ตรวจสอบวินิจฉัย และหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนำความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการ

- วางแผนซ่อมบำรุง
- ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- เป็นข้อมูลในการออกแบบให้ดียิ่งขึ้น

15

4.1 หลักการของการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย

1. การบ่งชี้ตำแหน่งจุดกำเนิดของความเสียหายต้องทำด้วยความรอบคอบ เพื่อนำไปสู่สาเหตุที่แท้จริง ควรที่จะนำทั้งชั้นที่เสียหาย และชั้นที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน
2. ไม่ควรที่จะพยายามนำชั้นที่แตกเสียหายแล้วกลับมาต่อกับชั้นเดิม เนื่องจากผิวชั้นงานที่แตกจะมีความเปราะและอาจเสียหายจากการกระทำของผู้วิเคราะห์ และอาจทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้ การเคลื่อนย้ายต้องมีความระมัดระวัง
3. ไม่ควรที่จะทำการทดสอบแบบทำลาย ยกเว้นได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

16

4.2 กระบวนการการวิเคราะห์สาเหตุของ Failure

มีทั้งหมด 14 ขั้นตอนดังนี้

1. เก็บข้อมูลทั้งหมด และเลือกตัวอย่างการศึกษา
2. ตรวจสอบจุดที่เกิดความเสียหายด้วยตา และจดบันทึก
3. ทดสอบโดยไม่ทำลาย
4. ทดสอบคุณสมบัติทางกล (hardness and toughness)
5. เก็บข้อมูลและทำความสะอาดแล้วเก็บรักษาชิ้นงานไว้เพื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่เกิดความเสียหาย
6. ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดบริเวณที่เกิดความเสียหาย เช่น ทิศทางรอยร้าว สภาพผิว เป็นต้น ทั้งจากภาพถ่าย และเอกสาร

17

7. ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
8. คัดเลือกและเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา
9. ทดสอบและวิเคราะห์ชิ้นงาน
10. วิเคราะห์กลไกการเกิดความเสียหาย
11. ทดสอบด้านเคมีของบริเวณที่เสียหายว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากส่วนอื่นของชิ้นงานหรือไม่
12. ทดสอบชิ้นงานตามสมมติฐาน (special test)
13. วิเคราะห์กลไกการแตกหัก
14. วิเคราะห์สาเหตุ จากหลักฐานทั้งหมด สรุป และเขียนรายงาน

18

จาก 14 ขั้นตอน สามารถสรุปได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ

1. เก็บข้อมูล, รายละเอียด และ เงื่อนไขในการทำงานของชิ้นงาน
2. ตรวจสอบสภาพของชิ้นงานที่เสียหาย, ขนาด, แบบ และ ชนิดของวัสดุวัสดุ
3. ทดสอบโดยไม่ทำลาย, ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ทดสอบทางกล วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี วิเคราะห์ผิวแตก
4. สรุปสาเหตุของความเสียหาย

19

ตัวอย่างการวิเคราะห์การแตกหักของสลักเกลียวยึดกังหัน

1. รายละเอียด:

แตกหักอย่างฉับพลัน ในระหว่างการใช้งานปกติ 400 °C หลังจากใช้งานมาเป็นเวลารวม 1425 ชม. เป็นการแตกหักแบบเปราะบริเวณเกลียว มีรอยแตกเฉียงที่ขอบรูเจาะและบริเวณด้านตรงข้ามกับจุดเริ่มต้น สลักเกลียวไม่มีการยึดตัว

2. วัสดุ และคุณสมบัติ

เป็นเหล็กกล้าผสมสูง มีคุณสมบัติดังนี้

Tensile strength = 102 kg/mm²

0.1 Yield strength = 82 kg/mm²


0.5 Yield strength = 91 kg/mm²

20

3. การทดสอบแบบไม่ทำลาย: ไม่จำเป็น

4. การตรวจโครงสร้างจุลภาค

เตรียมชิ้นงานตามแนวขวาง ที่ผิวมีรอยแตกใหม่, มีคราบที่เกิดจากการ
ใหม่ซึมลงไปตามขอบเกรน น่าจะเป็นการแตกตามขอบเกรน
(intergranular crack) โครงสร้างจุลภาคเป็น Bainite มีการแยกตัวของ
Precipitate ตามของผลึก

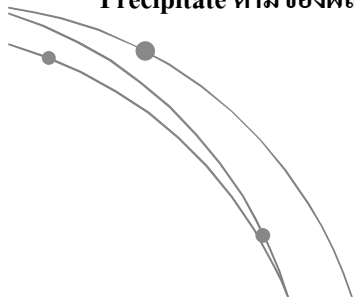

21

5. การทดสอบความแข็ง: 317-342 HV

6. การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี:


(wt%)	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	V	Ti
	0.11	0.43	0.81	10.6	0.55	0.72	0.15	0.17

7. การทดสอบทางกล:

7.1 การทดสอบแรงดึง แท่งทดสอบ B12x60, มาตรฐานทดสอบ DIN 50125

7.2 การทดสอบแรงกระแทกรอยบากแหลม แท่งทดสอบ ISO, มาตรฐานทดสอบ DIN50-115

ทั้งสองการทดสอบมีอุณหภูมิทดสอบ 20 °C

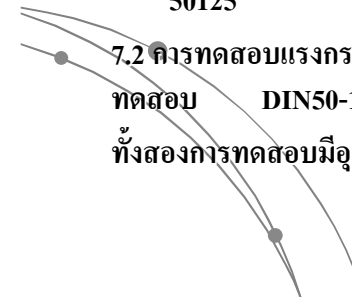

22

Mechanical properties	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
$\sigma_{0.1}$, kg/mm ²	82	93.1
$\sigma_{0.5}$, kg/mm ²	91	97.8
UTS, kg/mm ²	102	104
Elongation, %	-	15


ชนิดทดสอบแรงกระแทก	Impact Energy (kg-m/cm ²)
K1	2.3
K2	1.0
K3	2.0

8. วิเคราะห์ผิวแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกวาด

มีรอยแตกตามขอบเกรนแบบ Intergranular และมีรอยใหม่

9. สรุป


เป็นการแตกแบบเปราะ รอยแตกเป็นแบบ Intergranular cracking ค่า
ทดสอบทางเคมีถูกต้องตามมาตรฐาน ค่าความต้านทานแรงกระแทก
ค่อนข้างต่ำ, yield strength สูงกว่ามาตรฐานอาจเนื่องมาจาก Work
hardening สาเหตุความเสียหายเกิดจาก Creep Embrittlement

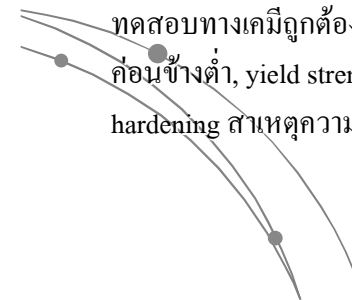

24

บทที่ 2

พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงกระทำทางกล

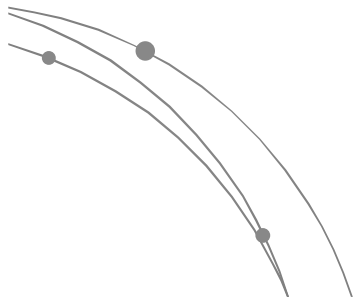

25


Introduction

- พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงกระทำทางกล หมายความว่า ปฏิกริยา (การตอบสนอง) ของวัสดุต่อแรงกระทำภายนอก
- เมื่อวัสดุได้รับแรงกระทำ อาจจะมีการเสียรูปแบบ ยืดหยุ่น เสียรูปแบบถาวร และการแตกหัก ซึ่งจะบ่งชี้ถึง ความเหนียว (Ductility) และ ความเปราะ (Brittleness) ของวัสดุ



26

- วัสดุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปสูง (เหนียว) จะมีความสามารถในการหยุดรอยแตกช้าได้สูง เนื่องจากความเค้นจะสามารถกระจายในเนื้อวัสดุ และเกิดการเสียรูปสม่ำเสมอ ไม่มีความเค้นสะสมที่ใดที่หนึ่ง
- วัสดุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปต่ำ (เปราะ) จะมีความเค้นสะสมสูงในบางบริเวณ เช่น รอยบาก และมีความสามารถในการดูดซับพลังงานได้ต่ำ ทำให้เกิดการแตกหักแบบฉับพลันได้

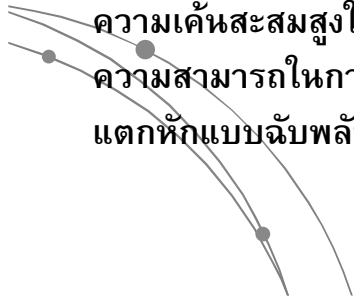

27


การแตกแบบเหนียว

1. รูปร่างของรอยแตกหักที่พบมากสำหรับโลหะอ่อน จะมีคอคอด
2. ผิวรอยแตกด้านไม่เป็นประกาย
3. ทิศทางรอยแตก คือในทิศแรงเฉือนสูงสุด (45 องศา)
4. โครงสร้างจุลภาค ผลึกจะมีการยืด หด
5. จากกล้อง SEM จะเป็นหลุม บ่อ โดยมรการยึดที่ปากหลุม

การแตกหักแบบเปราะ

1. ลักษณะมหภาค รอยหักจะเรียบ ไม่มีการเสียรูปชัดเจน
2. ผิวแตกเป็นประกาย
3. ตั้งฉากกับทิศทางของแรงดึง
4. ผลึกจะไม่มีรอยยืด หด ที่ชัดเจน
5. ขึ้นอยู่กับชนิดของ load ไม่มี การยืด

28

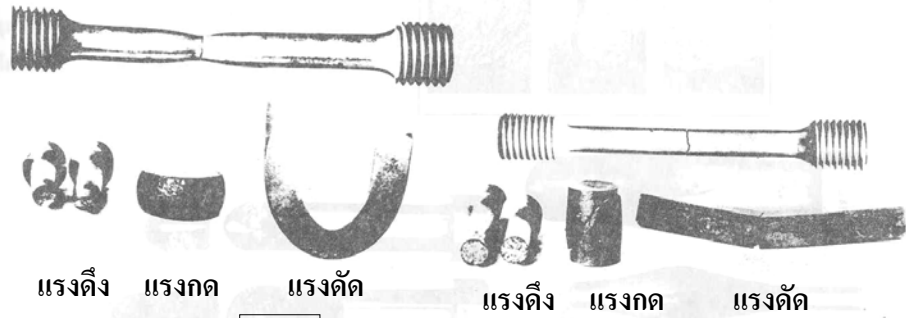


แรงดึง แรงกด แรงตัด แรงดึง แรงกด แรงตัด

เหนียว

เปราะ


รูปที่ 2.1 ลักษณะการแตกของชิ้นทดสอบแรงดึง แรงกด และการตัดโดยเปรียบเทียบวัสดุเหนียวและเปราะ

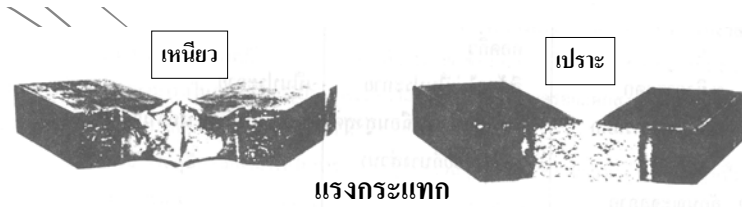

เหนียว


เปราะ

แรงกระแทก

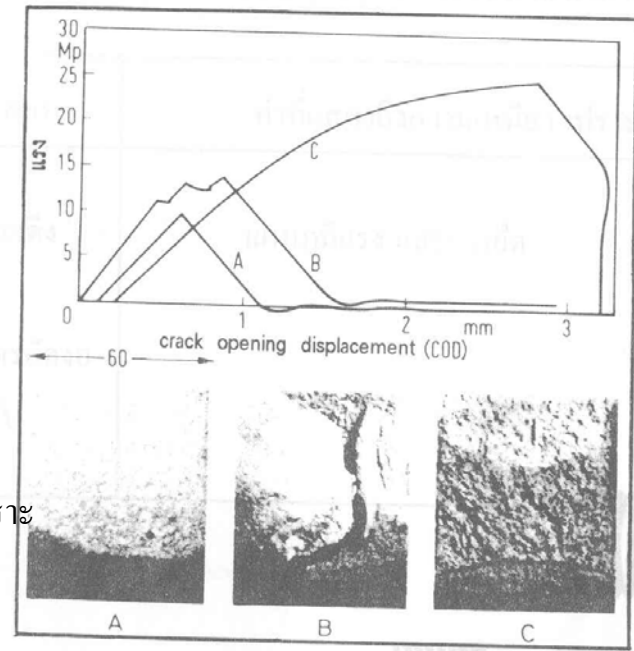

เปราะ

เหนียว

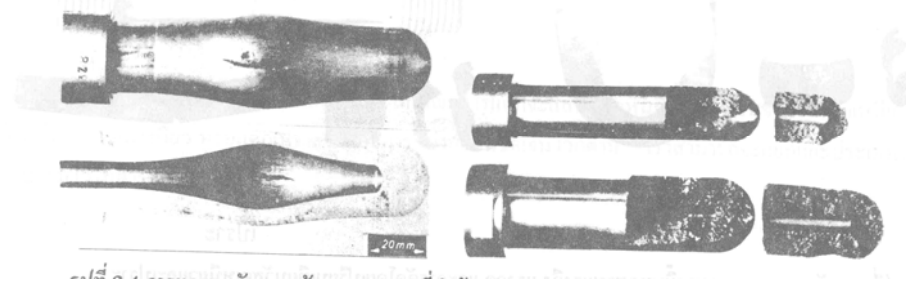


วัสดุเหนียว

มีการยืด พองออก

วัสดุเปราะ


ไม่มีการยืด


ผิวแตกเป็นประกาย

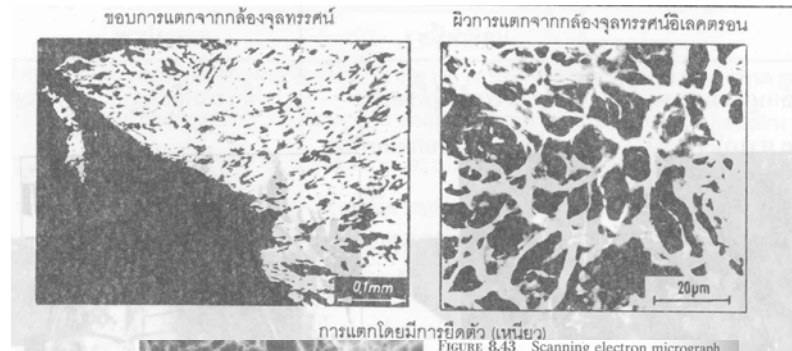

การแตกโดยมีการยืดตัว (เหนียว)

Figure 8.43 Scanning electron micrograph of the fracture surface for the inner-core specimen that was tensile tested; a completely dimpled structure may be noted. Approximately 3500 \times . (Reproduced with permission from *Handbook of Case Studies in Failure Analysis, Vol. 1* (1992), ASM International, Materials Park, OH, 44073-0002.)

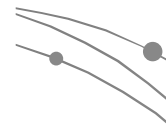


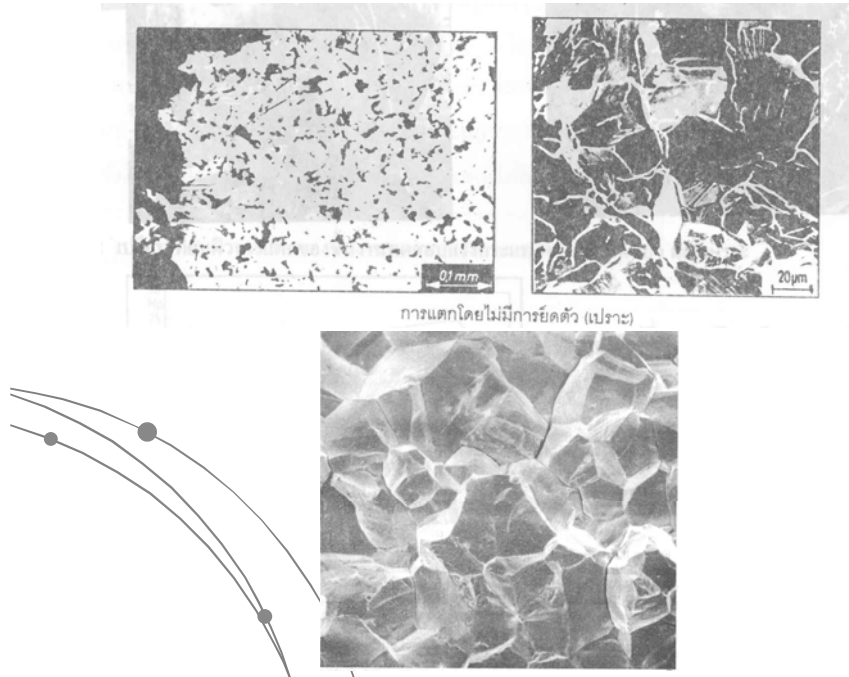

33

ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเสียหาย

1. ชนิด และลักษณะของภาระกรรม แรงสถิตย์ (static load) หรือ แรงเป็นคาบ (Cycle load)
2. ในการทดสอบแรงกระแทก จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาวะความเค้น
3. พลังงานที่ชิ้นงานสะสมไว้
4. ขนาด และรูปร่างของชิ้นงาน

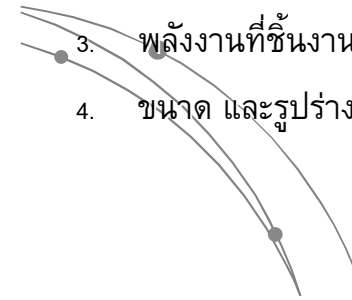


34



2.1 Materials behavior under static loading

ความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของวัสดุ

2.1.1 ชนิดของวัสดุ

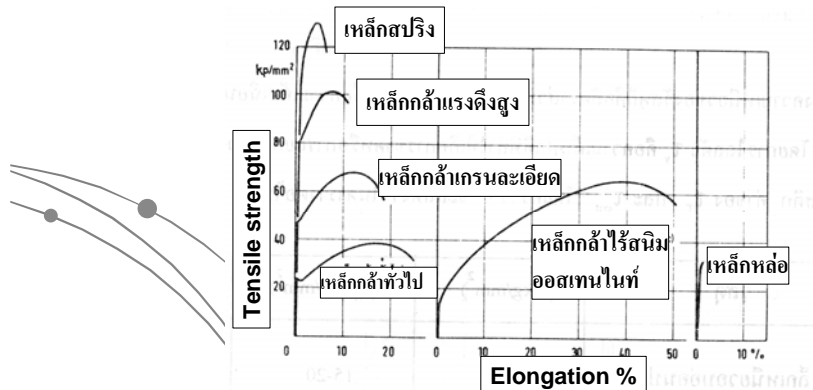

35

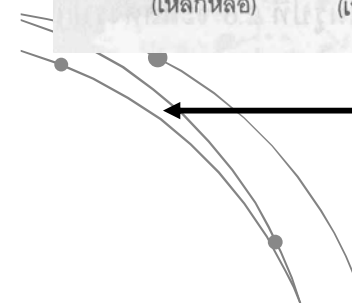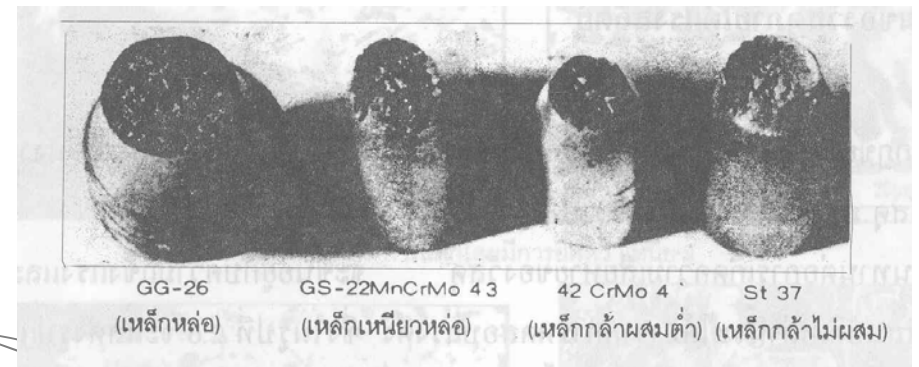

← ความเหนียวลดลง

36


ดัชนีบ่งชี้ความเหนียว คือ ค่าสัดส่วน τ_{crit}/σ_T

โดยที่ τ_{crit} คือ ความเค้นเฉือนวิกฤต (ความต้านทานเสีรูรูปพลาสติก)

และ σ_T คือ ความต้านทานต่อการแยกออกจากกันโดยความเค้นปกติ (ความต้านทานแตกเปราะ)

พิจารณากราฟ stress-strain ของวัสดุ




- วัสดุเหนียว จะมีค่า τ_{crit}/σ_T ต่ำ
- วัสดุเปราะ จะมีค่า τ_{crit}/σ_T สูง

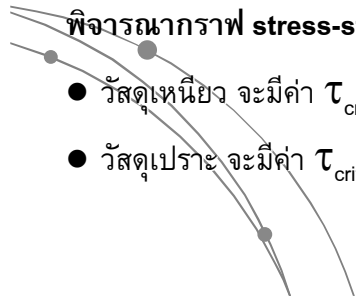


2.1.2 อุณหภูมิ

ความเค้นเฉือนวิกฤต, τ_{crit} จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้น ค่าอัตราส่วน τ_{crit}/σ_T จึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตัวด้วย


- อุณหภูมิต่ำ พฤติกรรมของโลหะจะขึ้นอยู่กับระบบผลึก โดยเฉพาะผลึกแบบ bcc เมื่ออุณหภูมิต่ำลง จะมีค่าความเค้นเฉือนวิกฤตเท่ากับค่าความต้านทานการแตก ทำให้ไม่มีการยืดตัวเมื่อแตก
- ส่วนวัสดุโครงสร้างผลึก fcc จะยังคงรักษาความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำไว้ได้

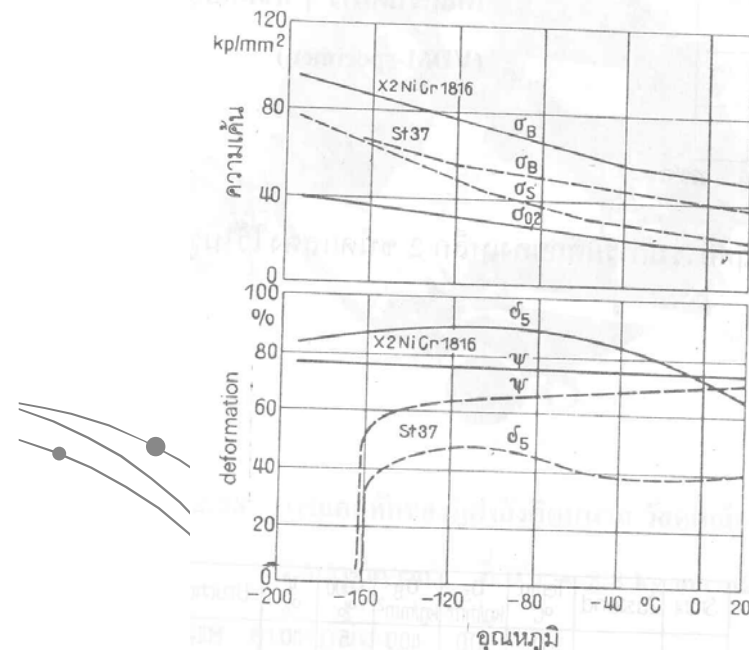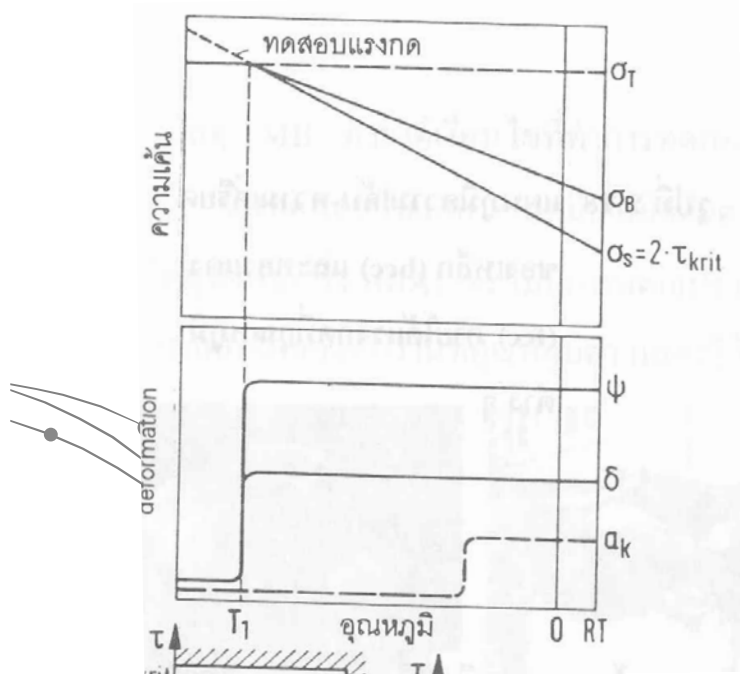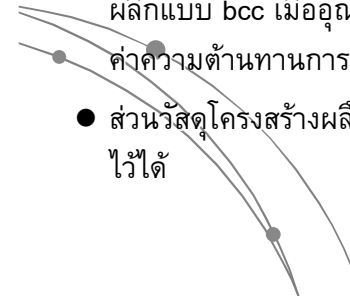

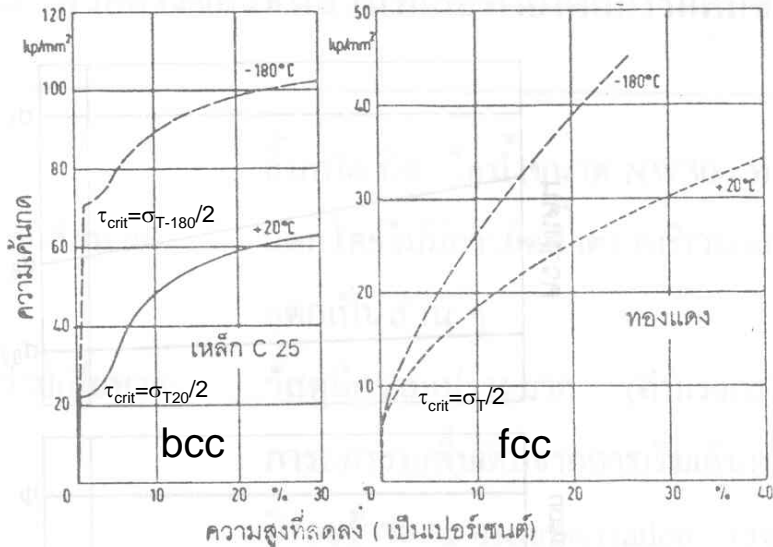


โครงสร้าง BCC: ความเค้นเฉือนวิกฤติ, τ_{crit} จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

 2.1.2.2 อุณหภูมิสูง





ก. การรับภาระกรรมของวัสดุที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคลายตัวของผลึก (Recovery temperature)

จะสามารถใช้ค่าที่ทดสอบที่อุณหภูมิห้องได้ แต่พึงระลึกเสมอว่า ความสามารถในการยืดตัวจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

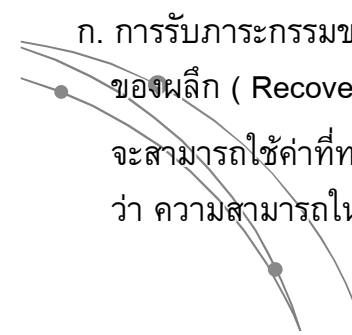


ข. การรับภาระกรรมของวัสดุที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคลายตัวของผลึก (Recovery temperature)

พฤติกรรมและความเสียหายของวัสดุจะมีเวลา เข้ามาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า การคืบ (Creep)

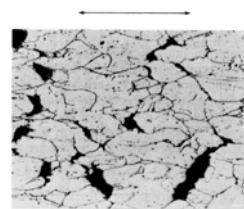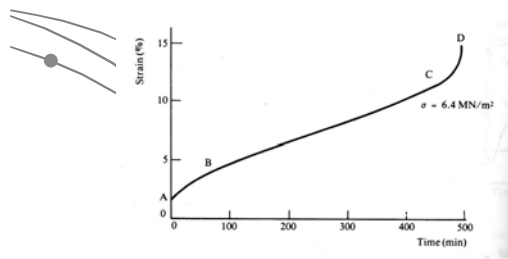

ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการคืบ มี 2 แบบ คือ


1. บริเวณที่เป็นรอยแตกจะมีการยืดตัวสูง และมีการแยกตัวของเกรน มีรอยแตกตามขอบเกรน และอาจจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างเนื่องจากอุณหภูมิสูงด้วย (ดูรูป 2.30)

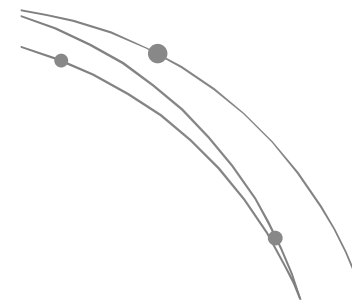


2. ความเสียหายเนื่องจากการคืบ บางครั้งเป็นการแตกแบบเปราะ เรียกว่า Creep embrittlement ซึ่งเป็นผลมาจากการแยกตัวของธาตุบางชนิดที่ขอบเกรนทำให้ขอบเกรนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงเกิดเป็นการแตกตามขอบเกรน (Intergranular)

เหล็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด Creep embrittlement ได้แก่ เหล็กที่มี Cr, Mo, V และ Nb

ตัวอย่าง การแตกเปราะที่อุณหภูมิสูงของเหล็ก Austenite

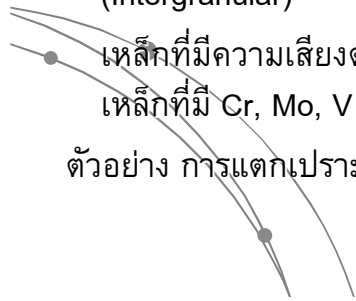

เมื่ออุณหภูมิการใช้งานสูงระหว่าง 600-800 °C โครงสร้าง Austenite จะมีโอกาสเกิด σ-phase และจะอยู่ตามขอบเกรนส่งผลให้เกิดการแตกแบบเปราะที่อุณหภูมิห้องได้

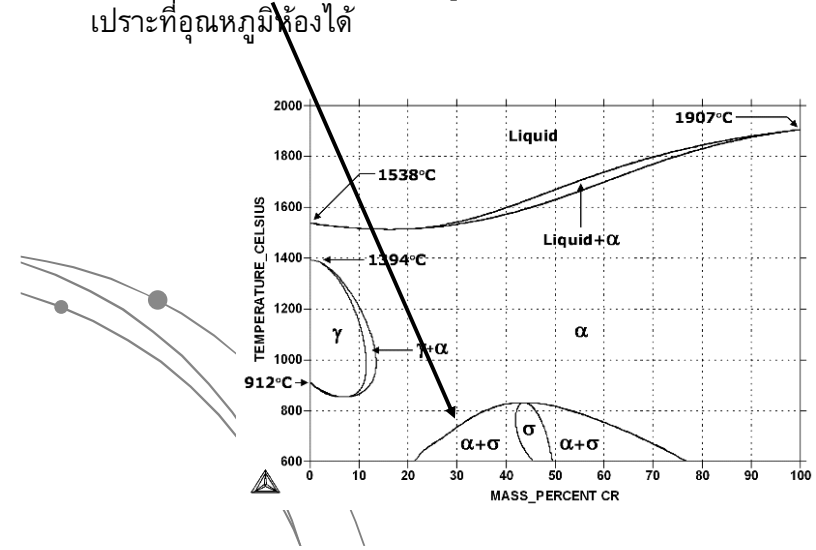

2.1.3 สภาวะความเค้น


ขนาด และทิศทางของแรงเค้นจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของวัสดุด้วย

2.1.3.1 ขนาดของความเค้นหลัก

● Plastic deformation จะเกิดขึ้นเมื่อ $\tau_{max} = \tau_{crit}$


● การแตกชนิดที่ไม่มีการยืด จะเกิดขึ้นเมื่อ $\sigma_{max} = \sigma_T$

ถ้าความเค้นที่ชิ้นงานได้รับถึงจุด τ_{crit} หรือ σ_T ก่อนกัน สามารถหาได้จากผลต่างของความเค้นหลักสูงสุด (แรงดึง และ แรงกด)

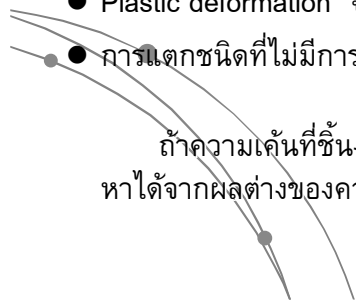

อีกพฤติกรรมหนึ่ง ที่เกิดในกรณีที่มีการยืดตัวของชิ้นงานมีขนาดคงที่ ได้แก่ พฤติกรรมการคลายความเค้น (Relaxation behavior)


เช่น การคลายความเค้นของของสลักเกลียวที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น ดูรูปที่ 2.28 และความเสียหายที่อุณหภูมิสูง อีกประการก็คือ ผนังของชิ้นงานบางลงเนื่องจากการผุกร่อน หรือการสึกหรอ ทำให้รับแรงได้น้อยลง ดูตารางที่ 2.6

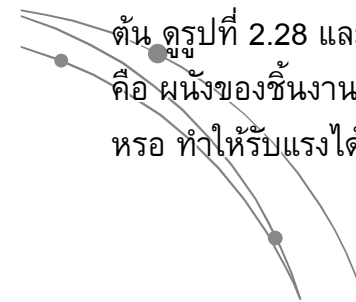

1302 420 Failure Analysis

บทที่ 3

ความเสียหายอันเนื่องมาจากสมบัติทางฟิสิกส์

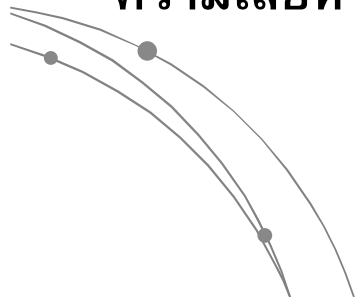

49

สมบัติทางฟิสิกส์

อุณหภูมิ/ความร้อน เป็นปัจจัยทางฟิสิกส์ที่มีอิทธิพลต่อโลหะ เพราะ

- เมื่อโลหะมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดการขยายตัว


- เมื่อโลหะได้รับอุณหภูมิต่ำลง จะเกิดการหดตัว



50

อิทธิพลของการขยายตัว/หดตัวทางความร้อนต่อวัสดุ


1. ทำให้เกิดความเครียด (ยืด หรือ หด)
2. หากอุณหภูมิมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้ชิ้นงานเกิดการบิดงอได้
3. ทำให้เกิดความเค้นขึ้นภายในชิ้นงาน อาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้

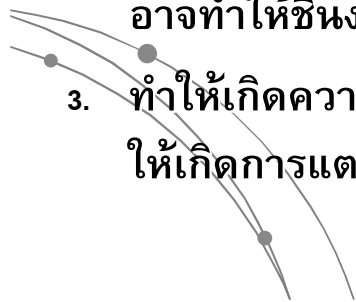

51

3.1 การเกิดเป็นน้ำแข็ง

- ที่อุณหภูมิต่ำ การเกิดน้ำแข็งเกาะชิ้นงาน ทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น
- ท่อต่าง ๆ เมื่อของเหลวในท่อเป็นน้ำแข็ง และมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแรงดันขึ้นภายใน ถ้าปริมาณขยายเพิ่มขึ้น ประมาณ 1/11 เท่า ของปริมาตรเดิม จะทำให้เส้นรอบวงท่อขยายตัว 2.9% ทำให้ท่อแตกได้

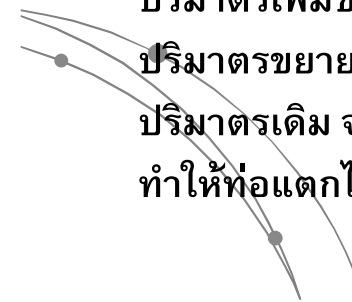


52

- ลักษณะการแตก จะเป็นการแตกแบบฉับพลัน (รูปที่ 3.1, 3.2 และ 3.3)

- หากมีการเจาะรู หรือ มีความหนาที่ไม่เท่ากัน ก็จะทำให้มีความเค้นที่สูงขึ้น และ ทำให้แตกง่ายขึ้น

(รูป 3.4)

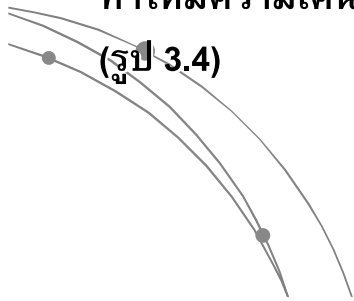


3.2 ความเค้นที่เกิดจากความร้อน

- เมื่อโลหะที่มีความยาว l_0 ได้รับความร้อน ถ้าเป็นการขยายตัวอย่างอิสระ (ไม่มีความเค้น) จะมีขนาดการขยายตัว/หดตัว เท่ากับ

$$\Delta l = \alpha \cdot \Delta v \cdot l_0$$

α = สัมประสิทธิ์การขยายตัว (K^{-1})

Δv = ผลต่างของอุณหภูมิ (K)

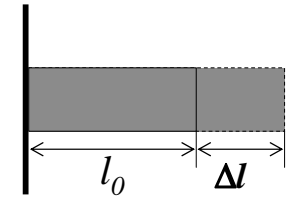


$$\frac{\Delta l}{l_0} = \epsilon = \alpha \cdot \Delta v$$

- เมื่อมีการขัดขวางการขยายตัว (ไม่อิสระ) จะทำให้เกิดความเค้นภายในโลหะขึ้น เช่น

- มีการยึดติดชิ้นงานกับวัสดุภายนอก

- มีความแตกต่างของอุณหภูมิ เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน

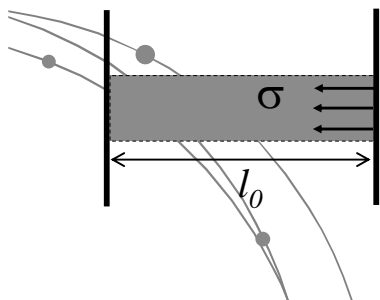

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \epsilon = 0$$


$$\sigma = -E \cdot \alpha \cdot \Delta v$$

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเค้น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นที่เกิดขึ้นภายในวัสดุ ได้แก่

1. สภาวะความเค้น-ความเครียด แบบแกนเดียว, แบบ 2 แกน หรือแบบ 3 แกน

2. การกระจายตัวของความร้อน

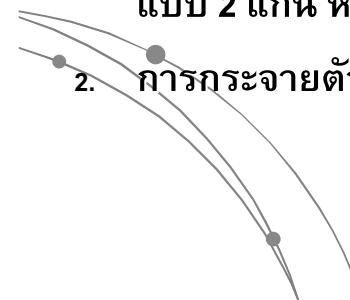

3.2.1. สภาวะความเค้น-ความเครียด

สามารถคำนวณได้จาก Hook's Law ดังตารางที่ 3.1

1. สภาวะความเค้นแกนเดียว


$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= 0 \\ \sigma_1 &= -E \cdot \alpha \cdot \Delta v, \\ \sigma_2 &= \sigma_3 = 0 \end{aligned}$$

2. สภาวะความเค้น 2 แกน

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon_2 = 0 \\ \sigma_1 &= \sigma_2 = -\frac{E \cdot \alpha \cdot \Delta v}{1 - \mu} \\ \sigma_3 &= 0 \end{aligned}$$

3. สภาวะความเค้น 3 แกน มีค่าสูงสุด

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 0 \\ \sigma_1 &= \sigma_2 = \sigma_3 = -\frac{E \cdot \alpha \cdot \Delta v}{1 - 2\mu} \end{aligned}$$

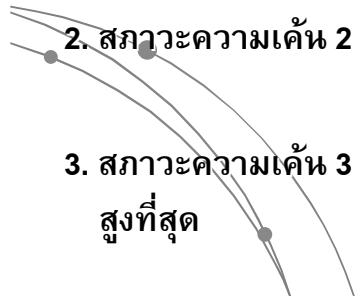

เช่น ในเหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติดังนี้

- โมดูลัสยืดหยุ่น (E) = 21,000 kg/mm²
- อัตราส่วนปัวซอง (μ) = 0.3
- สัมประสิทธิ์การขยายตัว (α) = 12 x 10⁻⁶ K⁻¹



จะมีค่า ความเค้นแกนเดียว = -0.25Δv


ความเค้น 2 แกน = -0.36 Δv

ความเค้น 3 แกน = -0.63 Δv


3.2.2. การกระจายตัวของความร้อน

หากภายในวัสดุมีการกระจายของอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ และมีความแตกต่างของอุณหภูมิมาก จะทำให้

- เกิดความเค้นในทิศต่างกัน เช่น ดึง และ กด
- เมื่อความหนาเพิ่มขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะมีความเค้นสูงขึ้น

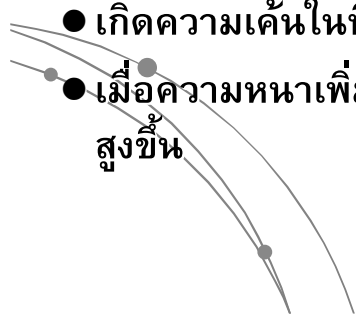


- ภายในความหนาของวัสดุ จะเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายใน ทำให้เกิด Temperature gradient หรือ ความชันของการเปลี่ยนอุณหภูมิ

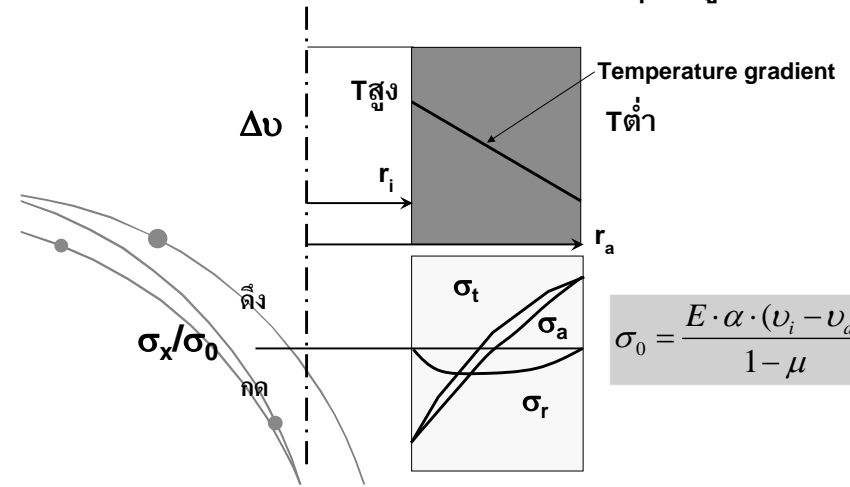

$$\sigma_0 = \frac{E \cdot \alpha \cdot (v_i - v_a)}{1 - \mu}$$


- เมื่อ ความชันของกราฟสูง(Δv สูง) จะทำให้ เกิด ความเค้นจากความร้อนได้สูง ในบางครั้งสูงมาก จนเรียกว่า “Thermal shock”

- ถ้าความเค้นจากความร้อนเพียงอย่างเดียว สูง เกินกว่าความเค้นจุดคราก จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานได้

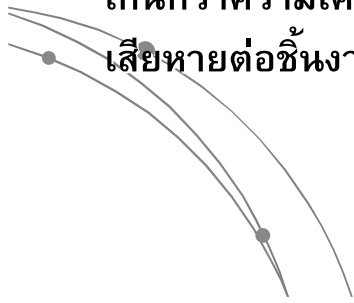

61

- ดังนั้น การเลือกความหนาวัสดุ ต้องคำนึงถึง ความเค้นที่เกิดจากความร้อนและความเค้นที่เกิดจากแรงทางกลด้วย

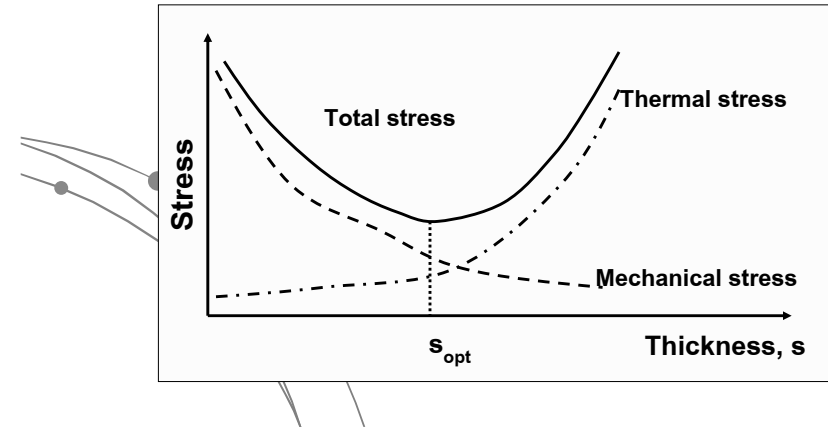

62

- อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา คือ ค่าการนำความร้อนของวัสดุ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะไม่ใช่ค่าคงที่ แต่จะแปรผันไปตามอุณหภูมิ (รูป 3.8)


- ดังนั้น วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ จะมีโอกาสเกิดความเค้นจากความร้อนได้สูงกว่าวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนสูง



63

- ในกรณีที่ต้องรับแรงเค้นจากความร้อนเป็นคาบ (เช่น ร้อน-เย็น สลับกัน) ในการพิจารณาอายุการใช้งานจะต้องนำค่า ความต้านทานการล้าในรอบต่ำ (Low cycle fatigue) มาพิจารณาด้วย (ตาราง 3.2)

- ลักษณะความเสียหายที่เกิด จะมีรอยร้าวที่ผิวเป็นตาข่าย และมีจำนวนมาก รอยร้าวค่อนข้างตรงและลึกลงไปใ้เนื้อวัสดุ และมักพบเศษจากการเผาไหม้ในร่องของรอยร้าวด้วย (รูป 3.11-3.16)

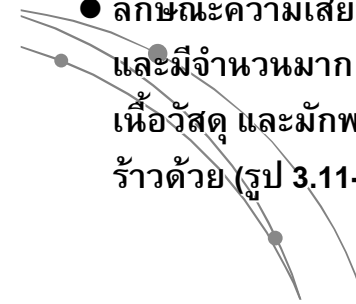

64

3.3 ความเค้นหลงเหลือ

ความเค้นหลงเหลือ (Residual Stress) คือ ความเค้นที่มีอยู่ในชิ้นงาน(locked-in stresses) โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำ


มี 3 ประเภท คือ

- ประเภท I เกิดจากความเค้นที่ชิ้นงานได้รับก่อนหน้า (แรงภายนอก, อุณหภูมิ และ การเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาค) ทำให้การกระจายความเค้นไม่สม่ำเสมอ
- ประเภท II และ III เป็นความเค้นดิ่งที่เกรนของโลหะสามารถทำให้เกิดการแตกประาะได้

65

- หากความเค้นหลงเหลือ รวมกันกับ ความเค้นหลัก เกิดเป็นความเค้น 3 แกนขึ้น จะทำให้วัสดุเกิดการแตกประาะ (รูป 3.20)
- การแตกหัก มีทั้งแตกเป็น 2 ส่วน และแบบหลายส่วน

ตัวอย่าง: ตาราง 3.4

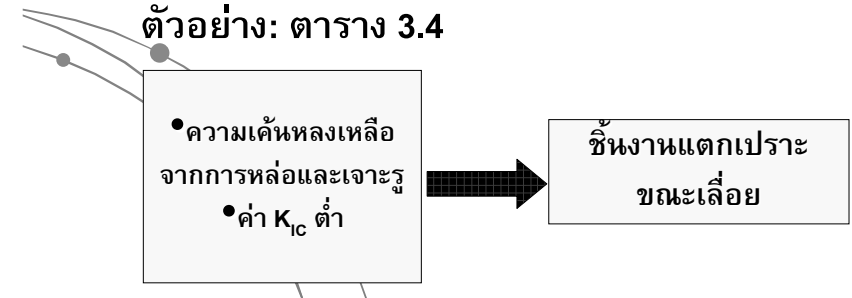

66

สาเหตุของการเกิด Residual stress


3.3.1 แรงกระทำภายนอก

- เมื่อชิ้นงานรับแรงกระทำภายนอกเกินจุดยืดหยุ่น เกิดการเสียรูปแบบถาวรที่ไม่สม่ำเสมอในหน้าตัดชิ้นงาน
- บริเวณที่เกิดการเสียรูปไปจะขัดขวางไม่ไห้บริเวณที่เสียรูปยืดหยุ่นกลับเข้าสู่สภาพเดิม ทำให้บริเวณยืดหยุ่นนี้มีความเค้นค้างอยู่ ดังนั้นทำให้บริเวณที่เสียรูปถาวรเกิดความเค้นหลงเหลือเพื่อถ่วงดุลความเค้นที่ค้างอยู่

67

- ความเค้นหลงเหลือที่เกิดขึ้นบริเวณที่เกิดการเสียรูป จะมีทิศทาง ตรงกันข้าม กับความเค้นภายนอกที่ได้รับ
- และเมื่อชิ้นงานที่มีความเค้นหลงเหลือรับภาระต่อไป จะส่งผลให้เกิดความเค้นแบบกลับไปกลับมา (ดึง และ กด สลับกัน) ถึงแม้ว่า Load ภายนอก จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ตาม
- ความเค้นหลงเหลือสูงสุด จะเท่ากับ Elastic limit ของโลหะนั้นๆ


68

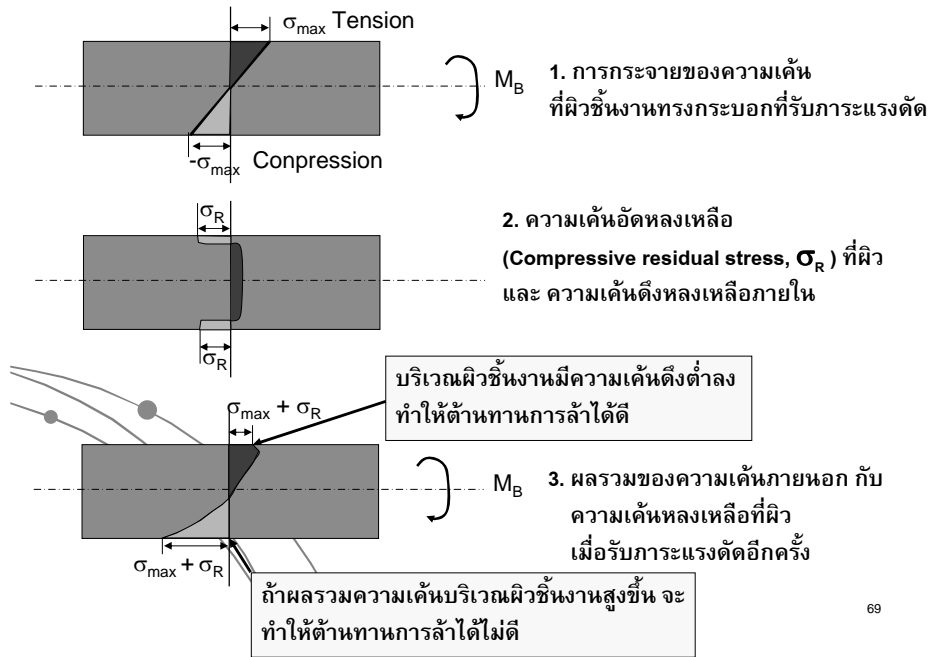

ตัวอย่างความเสียหาย

- รูป 3.23 ชั้นงานมีรอยบากรับแรงกดเป็นคาบ เมื่อมี overload (2) ทำให้มีความเค้นหลงเหลือเป็นแรงดึง (หมายเลข 3) ทำให้เกิดการเสียรูปเนื่องจากแรงดึง


$$\sigma_{\text{หลงเหลือ}} = \sigma_{\text{จริง}} - \sigma_{\text{อุดมคติ}}$$

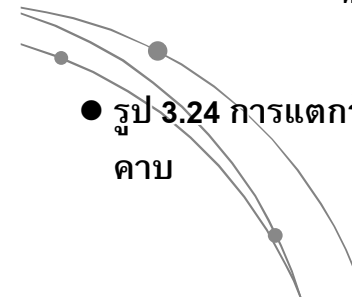

- รูป 3.24 การแตกร้าวของเฟือง ในด้านที่รับแรงดัดเป็นคาบ

3.3.2 การกระจายอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ

เช่น การเชื่อมเป็นจุด จะทำให้เกิดความเค้นจากความร้อนไม่สม่ำเสมอภายในชิ้นงาน เกิดความเค้นกดบนจุดที่ร้อนที่สุด และเมื่อจุดที่ร้อนเย็นลง จะทำให้เกิดความเค้นหลงเหลือได้หากชิ้นงานมีการหดตัวอย่างถาวร

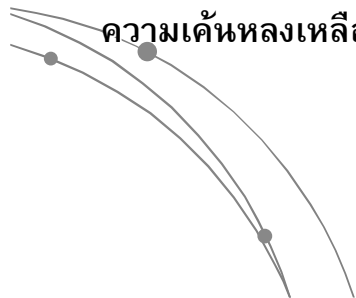

1302 420 Failure analysis

บทที่ 4


ความเสียหายเนื่องจากเทคโนโลยี Failure from Technology



4.1 ความผิดพลาดทางวัสดุและจุดบกพร่อง

แบ่งเป็น

- ความผิดพลาดของแท่ง Ingot
- ความผิดพลาดของชิ้นงานหล่อ

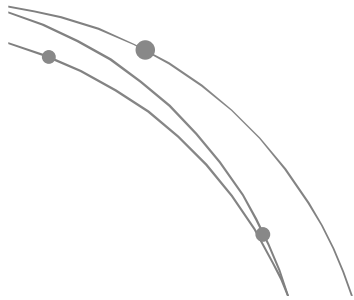

73

4.1.1 ความผิดพลาดของแท่ง Ingot


แท่ง Ingot ของโลหะก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถ้าหากว่ามี Segregation ซึ่งก็คือ ความไม่สม่ำเสมอของคุณสมบัติ และโครงสร้างซึ่งเกิดจากการที่ส่วนผสมทางเคมีกระจายไม่สม่ำเสมอระหว่างการเย็นตัว ทำให้โลหะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีการแยกส่วนและโครงสร้าง เช่น มีฟองอากาศที่ใหญ่ มีสิ่งเจือปนมาก จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้อยคุณภาพได้



74

ผลเสีย

1. การเกิด Lamination คือ การที่ Ingot มีโพรงอากาศมากเกินไป และมีขนาดใหญ่ ทำให้เมื่อผ่านการรีดไม่สามารถรีดให้ติดกันได้ เกิดเป็นแผ่นโลหะลอกออกที่ผิว หรือเกิดเป็นชั้นของโลหะ
2. หากมีสารมลทิน (Inclusion) มาก เช่น MnS (แมงกานีสซัลไฟด์) ที่จะสามารถยึดตัวได้ตามทิศทางการรีด ที่สามารถมองเห็นเป็นเส้นสีดำ แต่จะไม่แตกกระจายเป็นชั้นเล็กๆ จะทำให้เหล็กมีคุณสมบัติเปราะในทิศตามขวาง

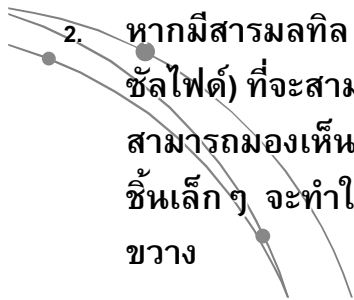

75

วิธีการแก้ไข

สำหรับเหล็กกล้า จะมี ออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำโลหะเหล็ก และเมื่อเกิดการเย็นตัวเป็นแท่ง ingot หากไม่มีการกำจัด ออกซิเจนออกไป จะทำให้เกิดฟองอากาศขนาดใหญ่ ทำให้ความเสียหายต่อชิ้นงานได้





ดังนั้น Ingot ที่เหมาะแก่งานวิศวกรรม จึงต้องมีการกำจัด ออกซิเจน (Deoxidation) ดังนี้

76

1. Killed Ingot

เป็น ingot ที่ไม่มี segregation โดยการเติมอลูมิเนียมและซิลิกอน เพื่อให้รวมตัวกับออกซิเจนเกิดเป็นตะกอนคลุ่มผิวหน้าไว้ เมื่อเย็นตัวแล้วจะตัดส่วนนี้ทิ้งซึ่งคิดเป็น 12% โดยน้ำหนักของแท่ง ingot และเนื้อวัสดุส่วนที่เหลือจะไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่

Killed steel ingot เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสม่ำเสมอของเนื้อวัสดุสูง เช่น งานทุบขึ้นรูปร้อน งานชุบผิวด้วยคาร์บอน เป็นต้น

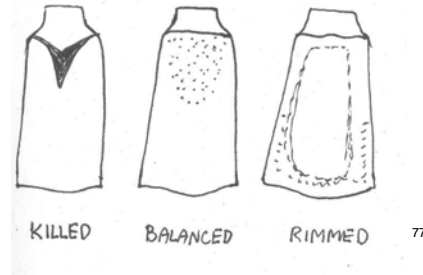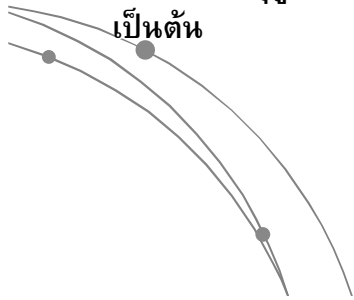


2. Rimmed Ingot

สำหรับโลหะเหล็ก ใน Rimmed steel จะใช้วิธีการกระจายฟองอากาศ


โดยการให้ ออกซิเจน รวมตัวกับ คาร์บอน กลายเป็นก๊าซ CO ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปภายในเนื้อวัสดุ ส่งผลให้ ผิวด้านนอกไม่มีคาร์บอน จึงมีความเหนียวกว่าเนื้อด้านใน จึงเหมาะสำหรับงานขึ้นรูปเย็น เพราะฟองอากาศขนาดเล็กสามารถหายไปได้เมื่อผ่านการรีดลดขนาดหลาย ๆ ครั้ง

แต่มีข้อเสียคือ จะมี segregation ค่อนข้างสูง จึงนิยมทำเฉพาะเหล็กที่มีคาร์บอน น้อยกว่า 0.25% และ แมงกานีส 0.60%

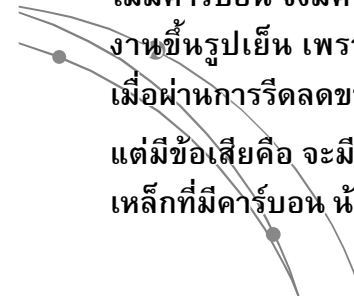

3. Balanced (Semi-killed) Ingot


เป็น ingot ที่มีคุณสมบัติระหว่าง Killed และ Rimmed คือ จะมีการเติมเพียง Si ตัวเดียวเพื่อกำจัดออกซิเจน และจะมีฟองอากาศขนาดเล็กของ CO กระจายอยู่เล็กน้อย เฉพาะผิวด้านบน คิดเป็น 2% ของปริมาตร และสามารถกำจัดออกได้เมื่อผ่านการรีดในครั้งแรก

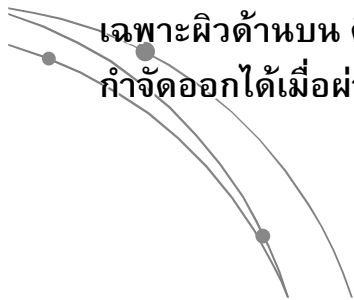

4.1.2 ชิ้นงานหล่อขึ้นรูป

ข้อบกพร่องจากงานหล่อ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. ข้อบกพร่องเชิงรูปร่าง เช่น ขนาดใหญ่เกินไป, รูปร่างบิดเบี้ยว, การไหลไม่ต่อเนื่อง และ หล่อไม่เต็ม เป็นต้น
2. ข้อบกพร่องที่ผิว เช่น ผิวไหม้, สะเก็ด
3. ข้อบกพร่องภายใน เช่น โพรงหดตัว, รุกลวง, รอยแตก, ฟองอากาศ
4. ข้อบกพร่องเชิงโครงสร้าง เช่น มีโครงสร้างที่ไม่ต้องการเกิดขึ้น, มีสารมลทินมากเกินไป, เกรนมีขนาดใหญ่เกินไป

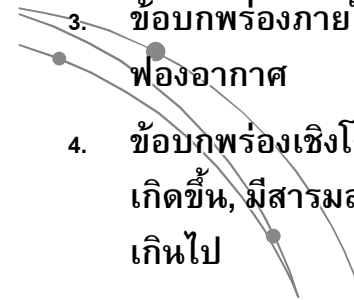

4.2 การออกแบบและประกอบที่ผิดพลาด

แบ่งเป็น

1. การเลือกใช้วัสดุไม่ถูกต้อง
 2. ออกแบบรูปร่างลักษณะไม่เหมาะสม
 3. การประกอบและการบำรุงรักษาไม่ดี
- เป็นความเสียหายที่เกิดจากคน

81

4.2.1 การเลือกใช้วัสดุ

เป็นการเลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมกับงานทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ จึงส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์นั้น ๆ ก่อนเวลาอันควร เช่น

- เลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงต่ำเกินไป
- ใช้วัสดุผิดประเภท
- ใช้วัสดุไม่น้อยกว่าที่ได้ออกแบบไว้

82

4.2.2 ออกแบบรูปร่างลักษณะไม่เหมาะสม

เป็นการออกแบบที่ไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมในการผลิต และ สภาวะการใช้งานของชิ้นงาน เช่น

- มีมุมคม หรือ รอยบาก ที่เป็นบริเวณสะสมความเค้นมากไป
- การเชื่อมต่อวัสดุ เช่น ใช้นอตแทนการเชื่อม
- วัสดุที่ต้องรับแรงเป็นคาบ ควรคำนึงถึง ความต้านทานการล้า และอุณหภูมิ (2.55)

83

4.2.3 การประกอบและการบำรุงรักษาที่บกพร่อง

การประกอบ หรือการบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกวิธี จะทำให้เกิด Load แก่ชิ้นงานเพิ่มขึ้น จากที่ได้ออกแบบไว้ และส่งผลเสียหายต่อชิ้นงานได้ เช่น

1. มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในอุปกรณ์จากการประกอบที่ไม่รอบคอบ
2. การเกิดการกระกรรมสูงเกินไปจากการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
3. การหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง

84

4.3 ความผิดพลาดในการผลิตสำเร็จ

แบ่งเป็น

1. การผลิตที่ไม่มีเศษวัสดุ เช่น การหล่อ การรีด การทุบ ขึ้นรูป การอบชุบ
2. การผลิตที่มีเศษวัสดุ เช่น การกลึง ไส กัด เจาะ



85

4.3.1 การผลิตโดยไม่มีเศษ

4.3.3.1 ความผิดพลาดจากการผลิต

ในการผลิตบางอย่างไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ด้วยตาเปล่า เพราะเกิดขึ้นในระดับโครงสร้างจุลภาค เช่น ในการขึ้นรูปวัสดุด้วยวิธีด้วยดีขึ้นรูป วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีความสม่ำเสมอของโครงสร้าง เมื่อผ่านการแปรรูป จึงจะได้วัสดุสำเร็จที่มีการกระจาย และการไหลของเนื้อวัสดุที่สม่ำเสมอ และได้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่สม่ำเสมอด้วย



86

4.3.1.2 การเกิดผลึกใหม่ (Recrystallisation)

เป็นที่ทราบแล้วว่า เมื่อวัสดุ เกิดการตกผลึกใหม่ เนื่องจากอุณหภูมิสูงกว่า 'อุณหภูมิการตกผลึกใหม่ (Recrystallisation temperature)' ในโลหะบริสุทธิ์จะประมาณ $0.3T_m$ ส่วนโลหะผสมจะสูงกว่า โลหะบางชนิดอาจสูงถึง $0.7 T_m$ ซึ่งจะทำให้เกรนของวัสดุใหญ่ขึ้น และทำให้ความแข็งแรงลดลง

ดังนั้น ในการผลิต จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการตกผลึกใหม่



87

กระบวนการที่ทำให้เกิดการตกผลึกใหม่ได้ เช่น

1. การเผาวัสดุที่อุณหภูมิสูงเกินไป และไฟไหม้ เป็นต้น
2. การอบคลายเครียดหลังจากการรีดเย็นที่อุณหภูมิสูง จะเสี่ยงต่อการตกผลึกใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจากวัสดุจะมีพลังงานสะสมภายในจำนวนหนึ่งระหว่างการรีดเย็นที่สามารถทำให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของเกรนได้เร็ว
3. การชุบเคลือบผิวที่อุณหภูมิสูงเกินไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ



88

4.3.1.3 การบ่ม (Aging)

เป็นกระบวนการที่วัสดุจะมีความแข็งแรงสูงขึ้นแต่จะมีความยืดหยุ่นลดลง ทวีไปการบ่มมี 2 ประเภท คือ

1. การบ่มตามธรรมชาติ (Natural Aging) คือ ชิ้นงานสามารถมีความแข็งแรงสูงขึ้นเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ
2. การบ่มแบบไม่ธรรมชาติ (Artificial Aging) คือ การเร่งเวลาระยะเวลาบ่มให้สั้นลงโดยใช้ความร้อนเข้าช่วย

89

ในกรณีที่เนื้อเหล็กมี ไนโตรเจนสูง และได้รับการขึ้นรูปเย็นมาก่อน และเมื่อทิ้งไว้ หรือ บ่มที่อุณหภูมิ 250 °C ครึ่งชั่วโมง จะทำให้เหล็กมีความเปราะ ทนต่อแรงกระแทกได้น้อยลง (รูป 4.40)

ทั้งนี้เพราะ อะตอมของ Nitrogen จะไปขัดขวางการเคลื่อนไหลของระนาบอะตอม ส่งผลให้เหล็กมีความแข็งแรงขึ้น แต่เปราะ

- วิธีการแก้ไขคือ ลดปริมาณ Nitrogen โดยการเติม Al หรือ Mn ในน้ำโลหะเหล็ก และการอบอ่อน

90

4.3.2 การผลิตโดยการเสียเศษ

- ในการผลิตชิ้นงานโดยการ การกลึง ไส กัด เจาะ จะต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุที่จะนำมาทำด้วย เพราะจะส่งผลถึง คุณภาพ และ พฤติกรรมการใช้งาน
- ความเสียหายที่มักพบคือ คุณภาพผิว และ ความเที่ยงตรงของขนาด เช่น
- ชิ้นงานที่ผิวหยาบ และขนาดเล็ก จะเกิดการสั่นสะเทือน และเสียดสีกัน เกิดเป็น fretting corrosion ได้
- ชิ้นงานเกิดรอยร้าวจากการกลึง

91

4.3.3 ความเสียหายจากการชุบแข็ง

การชุบแข็งของเหล็กกล้าจะมีขั้นตอนดังนี้

Pearlite & Ferrite $\xrightarrow{\text{Heat}}$ Austenite $\xrightarrow{\text{Quench}}$ Martensite
ซึ่งโครงสร้าง martensite จะแข็ง เปราะ


ดังนั้น ถ้าเราต้องการวัสดุที่ผิวแข็งทนการสึกหรอ แต่เนื้อใหม่มีความแข็งแรงเหนียว จะทำได้ด้วยการ ชุบผิวแข็ง (Hardening) ด้วยกระบวนการ carburizing และ Nitriding

92

4.3.3.1 การร้าวเนื่องจากการชุบแข็ง

จะเป็นร้าวที่คม เป็นเส้นตรงและลึกลงไปใ้เนื้อเกิดจาก

การกระจายของอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอเกิดเป็นโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอในชิ้นงาน และเกิดความเค้นขึ้นทั้งจากความร้อน และความเค้นหลงเหลือจากการเปลี่ยนโครงสร้าง

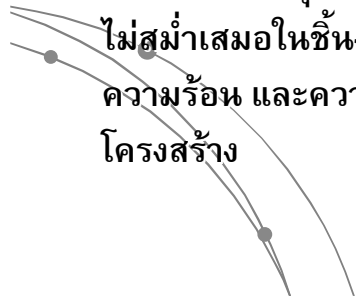


93

4.3.3.2 ความเสียหายจากการชุบแข็ง

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการอบชุบคือ


1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับเวลา
2. รูปร่างของชิ้นงาน
3. อุณหภูมิที่ใช้

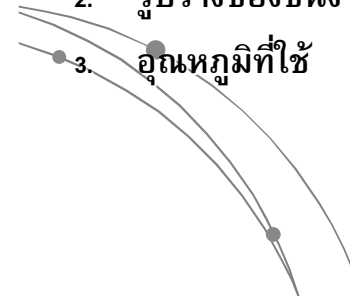

94

ความเสียหายหรือข้อบกพร่องจากการชุบแข็ง เช่น

1. เฝายที่อุณหภูมิต่ำเกินไป โครงสร้างไม่เปลี่ยนเป็น Austenite ทั้งหมด ทำให้ความลึกของการชุบน้อย ความแข็งผิวต่ำกว่าที่ต้องการ
2. เมื่อชุบแล้วที่อุณหภูมิห้อง ยังมีโครงสร้าง Austenite หลงเหลืออยู่ ความแข็งผิวต่ำกว่าที่ต้องการ
3. เฝายที่อุณหภูมิสูงเกินไป เกิดเป็น coarse martensite ทำให้วัสดุเปราะ (4.62)
4. การชุบผิวแข็งที่ลึกเกินไป overcarbuling หรือ การสูญเสียคาร์บอนที่ผิว เนื่องจากเฝายที่อุณหภูมิสูงเกินไป (Decabulizing)

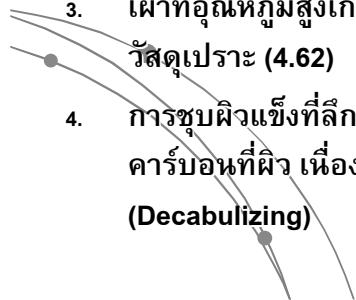

95

4.4 ความเสียหายของงานเชื่อม

คุณภาพของงานเชื่อม จะขึ้นอยู่กับ

- ☞ วัสดุที่นำมาเชื่อม
- ☞ ลักษณะของงานเชื่อม
- ☞ วิธีการเชื่อม
- ☞ ฝีมือของช่างเชื่อม



สาเหตุหลักความเสียหาย




ความบกพร่องของการเชื่อม

96

4.4.1 การเชื่อมที่มีจุดบกพร่อง

1. การใช้วัสดุไม่เหมาะสม เช่น รูป 4.69 เหล็กกล้าคาร์บอน C0.26%, P 0.11% S 0.08% เป็นวัสดุที่ไม่เหมาะต่อการเชื่อมเนื่องจากมี ปริมาณ คาร์บอน และ ฟอสฟอรัส ค่อนข้างสูง ทำให้เปราะ ทำให้เกิดการแตกร้าวตามขอบเกรนระหว่างการเย็นตัว เนื่องจาก ฟอสฟอรัส จะแยกตัวอยู่ตามขอบเกรน
2. โลหะที่ผ่านกระบวนการอบชุบมาแล้ว ก็ไม่เหมาะในการเชื่อม

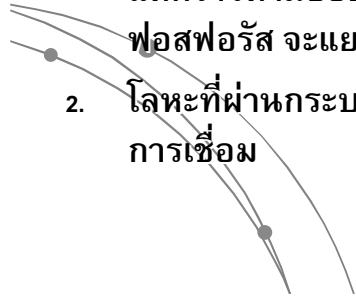

97

Material	Arc Welding	Oxyacetylene Welding	Electron Beam Welding	Resistance Welding	Brazing	Soldering	Adhesive Bonding
Cast iron	7	10	1	1	3	1	7
Carbon Steel, low-alloy steel	10	10	7	10	10	3	7
Stainless steel	10	7	7	10	10	5	7
Aluminum	7	7	7	7	7	1	10
Magnesium	7	7	7	7	7	1	10
Copper, Copper alloys	7	7	7	7	10	10	7
Nickel, Nickel alloys	10	7	7	10	10	5	7
Titanium	7	1	7	7	3	1	7
Lead	7	7	1	3	1	10	10
Zinc	7	7	1	3	1	7	10

2. การเชื่อมที่ไม่เหมาะสม เช่น

- รูป 4.70 การเชื่อมท่อโค้งด้วยแก๊ส เป็นความบกพร่องเนื่องจาก ขอบแนวเชื่อมเยื้องกัน
- รูป 4.71 - 4.72 การเชื่อมไม่สมบูรณ์


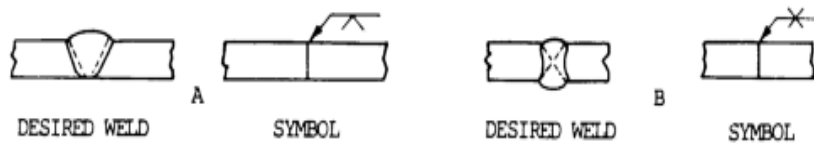


Figure 3-45. Groove weld dimensions for welds extending through the members joined.

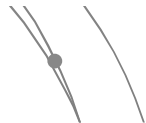

99


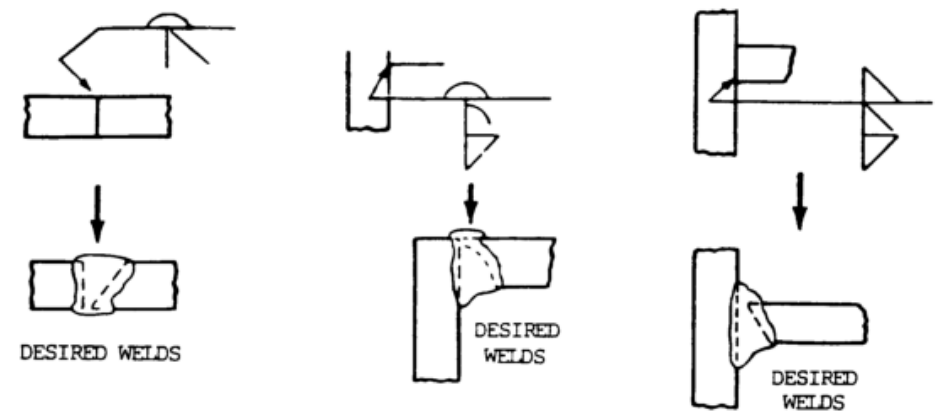


Figure 3-21. Combinations of weld symbols.

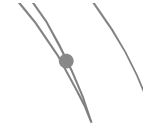

100


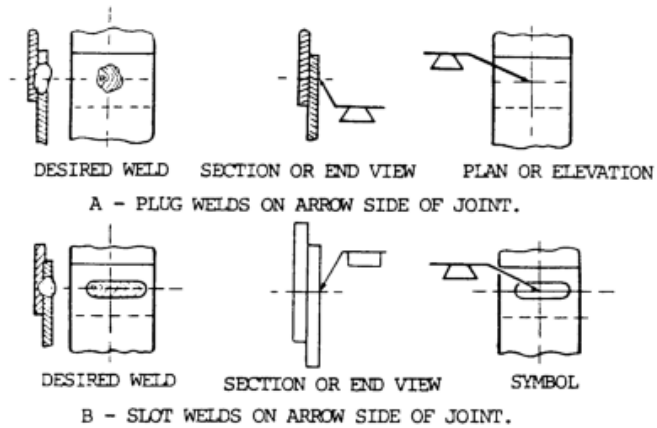


Figure 3-11. Plug and slot welding symbols indicating location and dimensions of the weld.

 

101

- รูป 4.73 รอยกัดข้างรอยเชื่อม
- รูป 4.74 ฟองอากาศและตะกรันฝังใน



Figure 3-9. Arrow side fillet welding symbol.

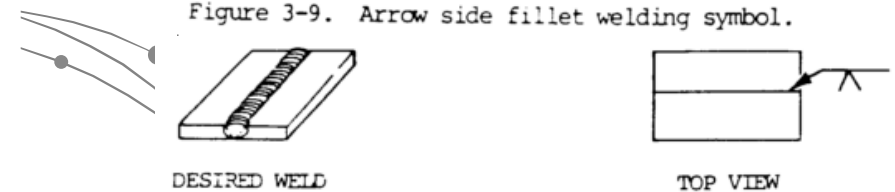


Figure 3-12. Arrow side V-groove welding symbol.

102

รูป 4.75 การเชื่อมซิมลิกไม่เพียงพอ

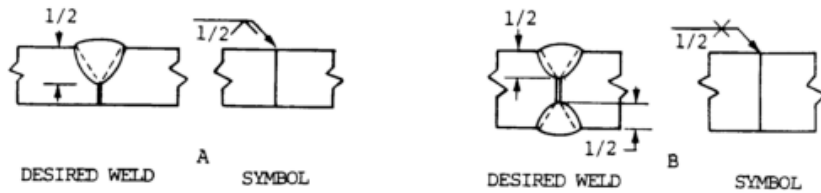


Figure 3-46. Groove weld dimensions for welds extending partly through the members joined.

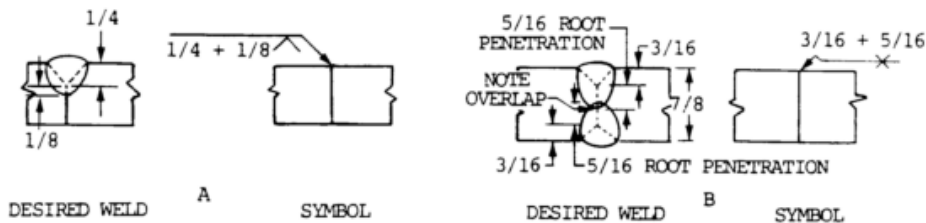


Figure 3-47. Dimensions of groove welds with specified root penetration.




4.4.2 ความเค้นหลงเหลือในแนวเชื่อม

ความเค้นหลงเหลือเกิดจาก

- เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอภายในชิ้นงาน ทำให้เกิดความเค้นเนื่องจากความร้อน
- ความเร็วในการเย็นตัว:
- เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก และโครงสร้างจุลภาค




104

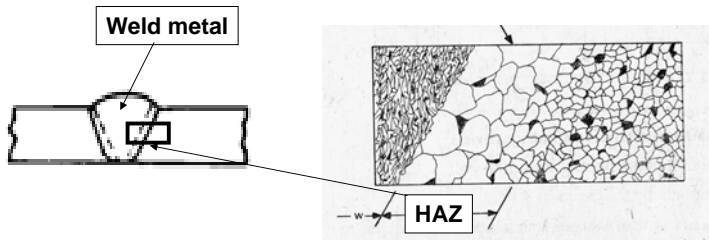


- โดยทั่วไป HAZ (Heat affected zone: คือบริเวณซึ่งงานที่อยู่ถัดจาก weld metal) ในเหล็กกล้า จะมีอุณหภูมิการเชื่อม 900-1000 °C และมีโครงสร้างเป็น γ -FCC (ค่า $a=0.365$ nm) โดยที่บริเวณรอบ ๆ ยังคงเป็น BCC และเมื่อเย็นตัวลง บริเวณ HAZ จะมีโครงสร้างเปลี่ยนกลับไปเป็น α -BCC (ค่า $a=0.283$ nm) เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตร


- กรณีที่ 1 เส้นทึบ
ความเค้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง = 0
ความเค้นหลงเหลือ = จุด Yield point ของวัสดุขณะร้อน
- กรณีที่ 2 เส้นประ
ความเค้นกดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง = σ
ทำให้ ความเค้นหลงเหลือลดลง

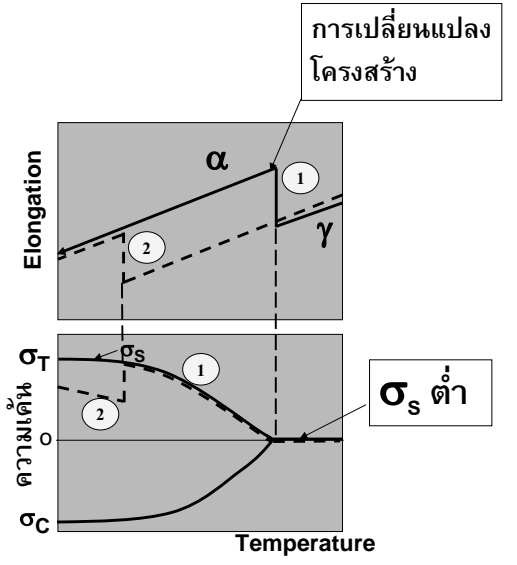


ความเค้นหลงเหลือในแผ่นเชื่อม

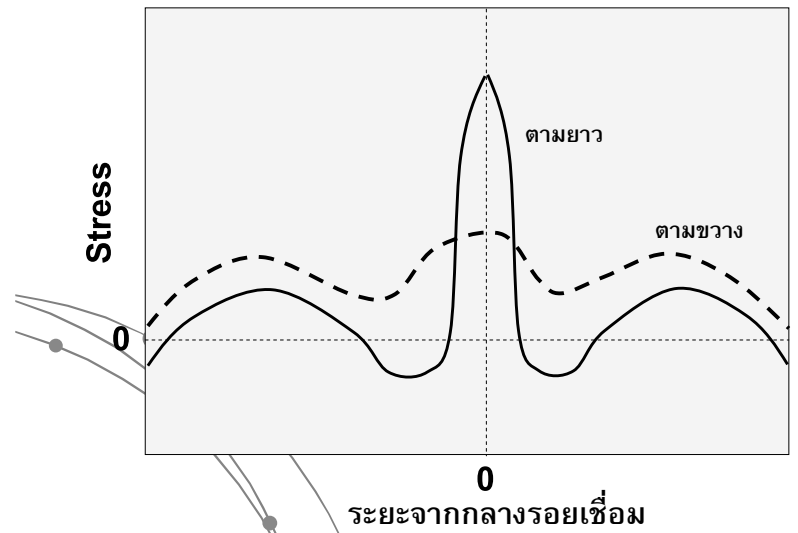


เหล็กกล้าไม่ผสม

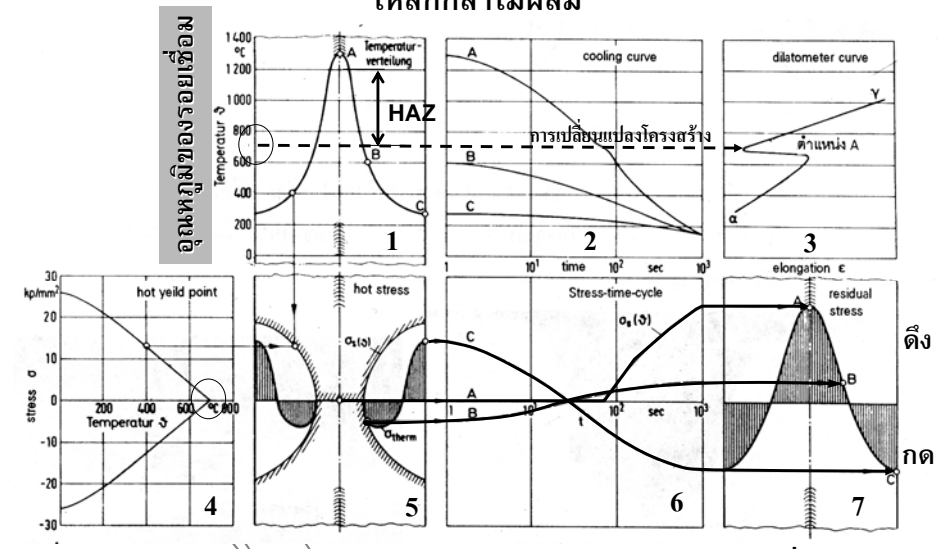

Residual stress = σ_s (400 °C) และมีค่าสูงสุดบริเวณจุด A ซึ่งมีอุณหภูมิสูงที่สุด

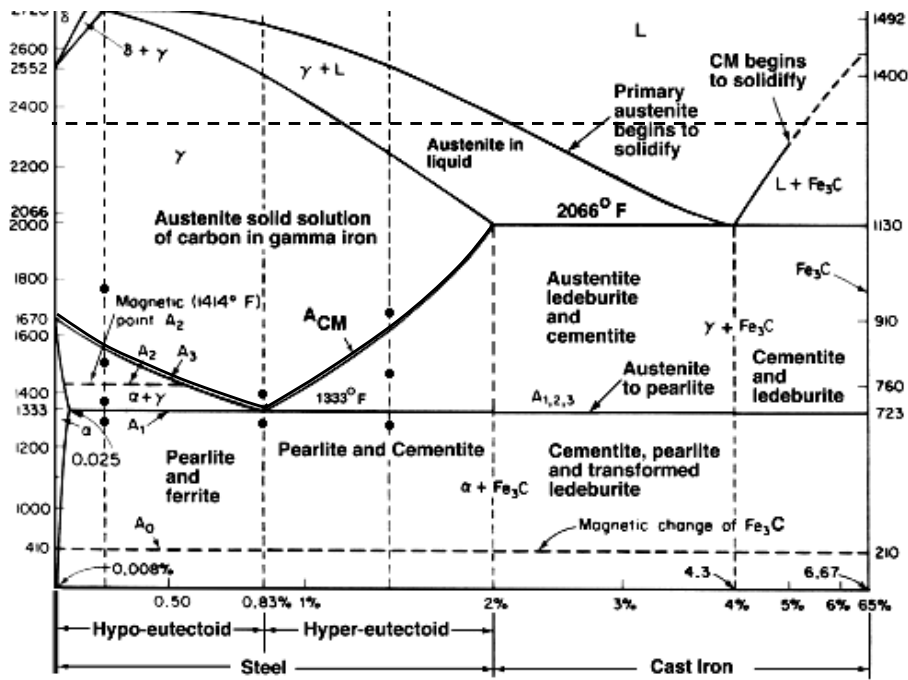


เหล็กทนความร้อนสูง, ความเค้นสูง

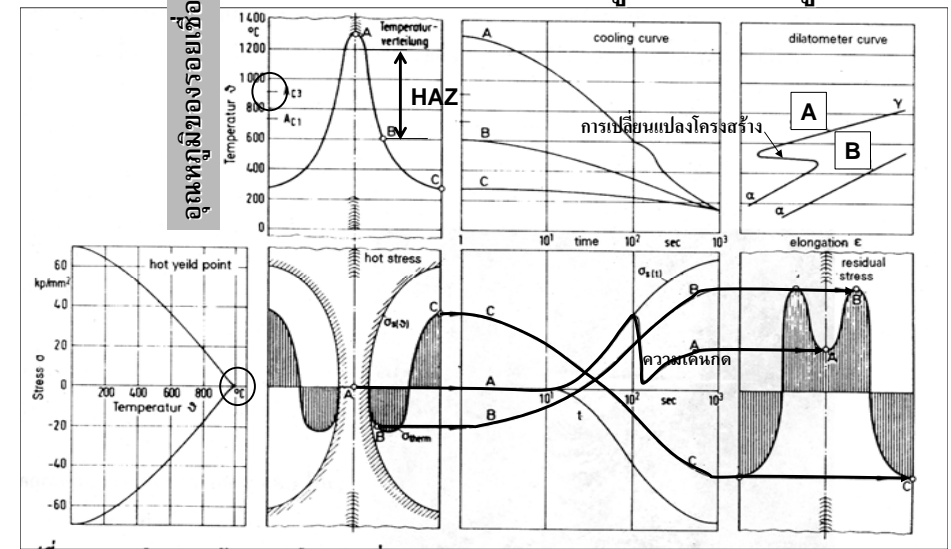

เกิดความเค้นกวดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร ทำให้ความเค้นหลงเหลือบริเวณ A ลดลง₁₁₀

● ผลของความเค้นหลงเหลือ

1. เกิดการเสียรูปแบบถาวร
2. ถ้ามีโครงสร้างที่เปราะ เกิดการแตกร้าวได้
3. ในชิ้นงานหนา ความเค้นอาจไปรวมกับความเค้นใช้งานในทิศตามยาวและขวาง ทำให้โลหะมีความเปราะสูงขึ้น

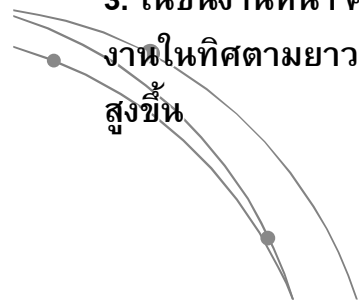

วิธีการลดความเค้นหลงเหลือของเหล็ก


กระบวนการ	วิธีการ
การเพิ่มภาระกรรมทางกล	ดึง กด
วิธีอุณหภูมิต่ำ	เผาบริเวณข้างแนวเชื่อมทั้งสองข้าง ประมาณ 200 °C ส่วนแนวเชื่อม 100 °C
อบลดความเค้น Stress Relief	อบที่ 550-650 °C ความเค้นหลงเหลือจะลดลงเหลือเท่ากับ $\sigma_s(V)$
อบอ่อนปกติ Annealing	อบที่อุณหภูมิสูงกว่าเส้น A3 เกิดผลึกใหม่ แต่ชิ้นงานอาจเกิดการเปลี่ยนรูป

4.4.3 รอยร้าวในงานเชื่อม

- ความเค้นหลงเหลือที่เกิดจากการเชื่อม ส่งผลให้ชิ้นงานมีความเปราะ และเกิดรอยร้าวขึ้นได้

สาเหตุหลัก


1. ความเค้นหลงเหลือ
2. การอบชุบที่ไม่ถูกต้อง
3. การยึดตัว ที่อุณหภูมิต่ำ
4. การคืบ ที่อุณหภูมิสูง

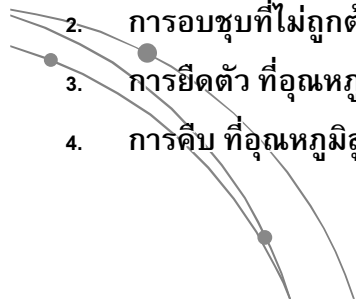

113

4.4.3.1 การร้าวร้อน

เกิดที่อุณหภูมิใกล้กับอุณหภูมิการแข็งตัว สาเหตุ คือ ธาตุบางตัวที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น S, P ยังคงสภาพของเหลวตามขอบเกรน ในขณะที่เหล็กแข็งตัวแล้ว ทำให้เกิดแรงดึงเนื่องจากความเค้นหลงเหลือ

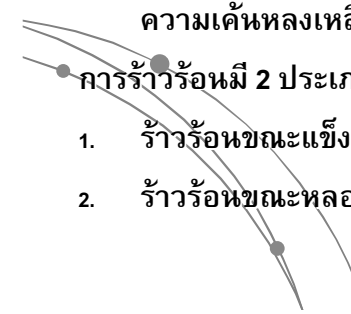

การร้าวร้อนมี 2 ประเภท คือ

1. ร้าวร้อนขณะแข็งตัว มักเกิดกลางรอยเชื่อม
2. ร้าวร้อนขณะหลอมละลาย มักมีขนาดเล็ก


114

4.4.3.2 รอยร้าวเย็น

ลักษณะ: เกิดรอยร้าวที่อุณหภูมิต่ำ ขณะชิ้นงานเกิดการเย็นตัวแล้ว รอยร้าวจะลึก คม เกิดได้รอยเชื่อม

สาเหตุ:


1. หากเกิดความเค้นหลงเหลือ จะดึงให้ชิ้นงานเกิดรอยร้าวได้
2. มี H ในเนื้อวัสดุ เกิด Hydrogen induced crack
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และทำให้วัสดุเปราะ

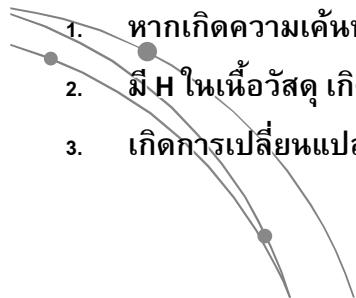

115

4.4.3.3 รอยร้าวเนื่องจากการใช้งาน

ลักษณะ: เกิดรอยร้าวที่ความเค้นต่ำ ทั้งที่ไม่มีรอยร้าวมาก่อน
สาเหตุ: เกิดจากการรวมความเค้นใช้งาน และความเค้นสะสม

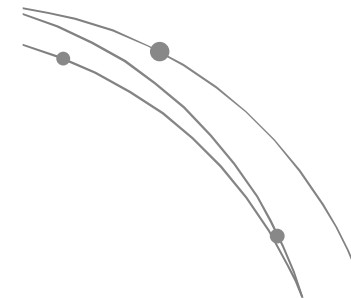

116

4.4.4 การเชื่อมพอกผิว

การแตกหักจากการเชื่อมพอกผิวแข็ง ทำให้ออยเชื่อมรับภาระได้ต่ำลงสาเหตุ

- การเชื่อมที่ไม่ดี
- การบิดตัวของรอยเชื่อม
- การเกิดความแข็งของวัสดุ
- การเกิดรอยร้าว
- การเกิดความเค้นหลงเหลือ