

## บทที่ 6 การเย็นตัวของโลหะและระบบโลหะผสม

### Introduction to Solidification and Alloy System

1302 212 Engineering Materials

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขอังคณา ลิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรียา โชคสวัสดิ์



1

### จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายความหมายของศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการกลายเป็นของแข็ง ได้แก่ Microstructure, Dendrite, Equiaxed grain และ Columnar grain และศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับระบบการเกิดโลหะผสม ได้แก่ Alloy, Solid solution, Phase, Compound พร้อมยกตัวอย่างได้
2. สามารถอธิบายได้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการละลายได้เป็น solid solution และยกตัวอย่างประกอบได้
3. สามารถวาด และอธิบายลักษณะโครงสร้างจุลภาคของโลหะหลังจากการแข็งตัวปฐมภูมิ
4. สามารถอธิบายและบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ควบคุมลักษณะโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม
5. เล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการแข็งตัว และโครงสร้างจุลภาค กับคุณสมบัติทางกลของโลหะในงานวิศวกรรม



2

### Alloys System

- โลหะบริสุทธิ์ หรือเกือบบริสุทธิ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม เช่น ทองแดง 99.99% สำหรับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, อลูมิเนียม 99.99% ใช้ในงานตกแต่ง เป็นต้น
- ข้อจำกัดของโลหะบริสุทธิ์ เช่น
  1. ความแข็งแรงต่ำ
  2. ความต้านทานการกัดกร่อนต่ำ หรือสมบัติอื่น ๆ



3

- ดังนั้น โลหะในงานวิศวกรรมส่วนใหญ่ จึงเป็นโลหะผสม โดยมีจุดประสงค์ในการเพิ่มคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการ เช่น (ทบทวน solid solution strengthening และ Precipitation hardening)
  1. เพิ่มอุณหภูมิการเกิดการตกผลึกใหม่
  2. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
  3. เพิ่มความแข็งแรง
  4. ลดการเหนี่ยวนำไฟฟ้า



4

## นิยาม



โลหะผสม หรือ **Alloys** จะหมายถึงวัสดุซึ่งประกอบไปด้วยธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

1. 'โลหะพื้นฐาน' หรือ 'Base metal or Matrix' คือ โลหะที่มีปริมาณมากกว่า เป็นตัวทำละลาย (Solvent)
2. 'ธาตุผสม' หรือ 'Alloying elements' คือ ธาตุที่เราเติมเข้าไปเป็นส่วนผสม จะเป็นโลหะหรืออโลหะก็ได้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
3. 'สารเจือปน' หรือ 'Impurities' คือ ธาตุที่เจือปนอยู่ในโลหะพื้นฐานอยู่แล้วเพราะไม่สามารถกำจัดออกได้โดยการถลุง หรือสารที่เติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการไหล

5

## ตัวอย่าง Alloys



Materials	Composition (weight %)		
Carbon Steel	98% Fe	2% C	
Brass	70% Cu	30%Zn	
Stainless steel	74%Fe	18%Cr	8%Ni
Silver sterling	93%Ag	7%Cu	


6

## ชนิดของโลหะผสม



โลหะผสม แบ่งลักษณะของการรวมกันได้ที่จะเกิดขึ้นได้ เป็น 3 แบบ

1. ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในสถานะของเหลวและของแข็ง (Complete soluble both in liquid and solid states) เช่น น้ำ-น้ำตาล, ทองแดง-นิกเกิล

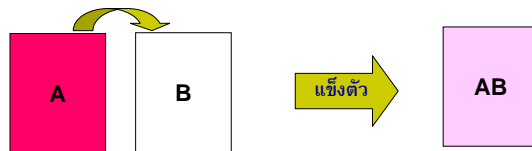


ของแข็งเนื้อเดียว มีความเข้มข้นสม่ำเสมอ  
จะเรียกว่า มี 1 เฟส

7

Example: Complete soluble both in liquid and solid states




น้ำ และ แอลกอฮอล์

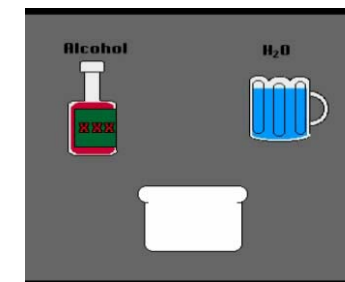

8

2. ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ในสถานะของเหลว แต่ละลายได้บางส่วนในสถานะของแข็ง (Complete soluble in liquid state and partially soluble in solid state)

เช่น ดีบุก-ตะกั่ว, ทองแดง-สังกะสี

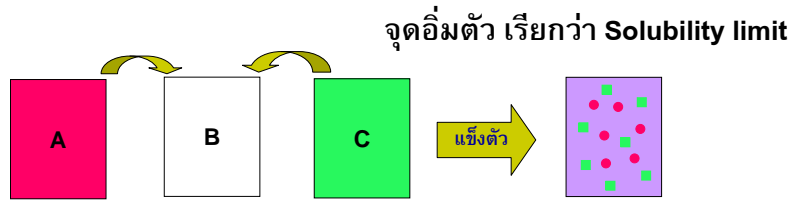

ของแข็งไม่เป็นเนื้อเดียว มีความเข้มข้นไม่สม่ำเสมอ จากรูป จะมี 3 เฟส


9

Example: Complete soluble in liquid state and partially soluble in solid state




10

1. ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ในสถานะของเหลว แต่ละลายไม่ได้ในสถานะของแข็ง (Complete soluble in liquid state but insoluble in solid state) เช่น อลูมิเนียม-ไทเทเนียม, เหล็ก-กำมะถัน

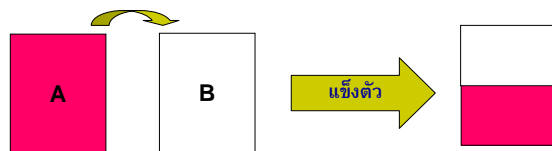

11

Example: Complete soluble in liquid state but insoluble in solid state

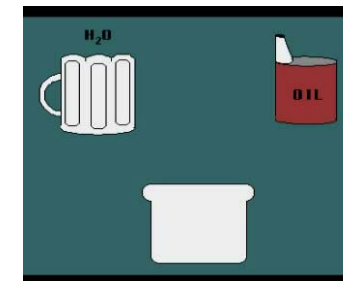

12

## Solid Solution






- การที่โลหะมากกว่าหนึ่งชนิดหลอมรวมกันแบบ **Complete solubility** (แบบที่ 1) จะได้ของเหลวที่มีเนื้อเดียวและรวมกันได้ในทุก ๆ ส่วน (**Complete solubility**) เรียกว่า **Liquid Solution** จะมีลักษณะโครงสร้างไม่แน่นอน
- เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดแข็งตัว (ที่สภาวะสมดุล) โลหะผสมจะแข็งตัวกลายเป็น **Solid Solution: สารละลายของแข็ง** ซึ่งจะมีโครงสร้างผลึกที่แน่นอน มีเนื้อเดียว ไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนใดคือสารใดไม่ว่าจะด้วยตาหรือกล้องจุลทรรศน์

13

การละลายของอะตอมธาตุในสภาวะของแข็งจะมี 2 ลักษณะคือ

1. **Substitutional solid solution** อะตอมอยู่แบบแทนที่ซึ่งกันและกัน ส่วนมากจะมีขนาดอะตอมใกล้เคียงกับขนาดอะตอมของโลหะพื้นฐาน เช่น Cu atom in Ni-based alloy
2. **Interstitial solid solution** อะตอมของธาตุผสมที่มีขนาดอะตอมเล็กกว่าขนาดอะตอมของโลหะพื้นฐาน แทรกอยู่ระหว่าง lattice ของโลหะพื้นฐาน เช่น C atom in iron-based alloy

14

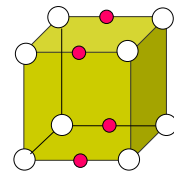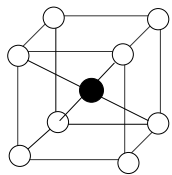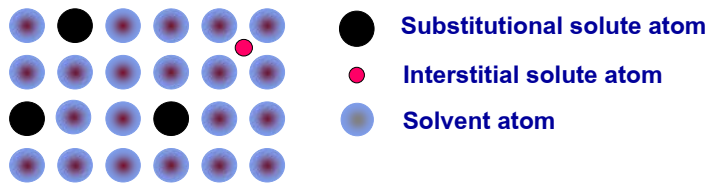

รูปที่ 6.1 แสดงการอยู่แบบแทนที่ซึ่งกันและกัน และแทรกอยู่ระหว่าง lattice ของอะตอม ใน solid solution

15

ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้ของอะตอมใน Solid solution ของ Hume-Rothery ได้แก่

1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องต่างกันไม่เกิน 14% เพราะถ้าขนาดต่างกันมากจะทำให้ความสามารถในการละลายเข้ากันได้ลดลง
2. ธาตุที่จะละลายด้วยกันได้ควรที่จะมีโครงสร้างผลึกในขณะที่เป็นโลหะบริสุทธิ์ที่เหมือนกัน
3. ค่า Electronegativity (หรือค่าการให้ electron กับ atom อื่น) ต้องไม่ต่างกันมากเกินไป เพราะถ้าธาตุหนึ่งมี electronegative valence ส่วนอีกธาตุเป็น electropositive valence จะเกิดแรงดึงดูดให้เกิดพันธะ และกลายเป็น สารประกอบ (Intermetallic compounds)
4. ธาตุทั้งสองควรที่จะมีประจุที่เท่า ๆ กัน (same valency)

16

	Ag	Au	Cu	Ni	Al
Atom radius (nm)	0.144	0.144	0.128	0.125	0.143
Valency	1	1	1	2	3
Atomic structure	fcc	fcc	fcc	fcc	fcc

- Ag-Au สามารถละลายได้เป็นสารละลายของแข็งโดยสมบูรณ์แบบ substitutional solid solution
- Ag-Cu เนื่องจาก Cu มีขนาดอะตอมเล็กกว่า Ag ประมาณ 11% ดังนั้น จึงสามารถละลายเข้าด้วยกันได้บางส่วนแบบ substitutional solid solution เพราะมี valency และ atomic structure ที่เหมือนกัน
- Ag-Al ถึงแม้ว่าจะมีรัศมีอะตอมใกล้เคียง แต่จะเกิดเป็นสารประกอบ เนื่องจากมีค่า valency ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
- Cu-Ni สามารถละลายได้เป็นสารละลายของแข็งโดยสมบูรณ์แบบ substitutional solid solution ถึงแม้ว่าจะมีค่า valency แตกต่างกันเล็กน้อย

17

## ตัวอย่าง

Solvent Solute	Maximum Solubility (wt%)		Atomic size factor (%)	
	Cu	Ag	Cu	Ag
Be	16.6	3.5	-12.9	-22.9
Cd	1.7	42.5	+16.5	+3.1
Zn	38.4	40.2	+4.2	-8.0

18

## Compound

- สารประกอบ จะเป็นสารที่มีเนื้อเดียวโดย เกิดจากการทำปฏิกิริยาของธาตุโดยพันธะเคมีแล้วเกิดเป็นสารใหม่ มีอัตราส่วนและโครงสร้างผลึกที่แน่นอน เช่น
  - เหล็ก รวมกับ คาร์บอน เกิดเป็น Iron carbide มีสูตร  $Fe_3C$  มีอิทธิพลในการเพิ่มความแข็งแรง และความต้านทานการสึกหรอใน Fe alloy


19

- ถ้าสารประกอบเกิดจากธาตุโลหะทั้งหมด จะเรียกว่า **Intermetallic compound** ซึ่งจะมีอิเล็กตรอนอิสระ (สารประกอบเคมีทั่วไปจะไม่มี) ตัวอย่างเช่น
  - $Mg_3Al_2$  เพิ่มความแข็งแรงใน Mg-Al alloy
  - $CuAl_2$  เพิ่มความแข็งแรงใน Cu-Al alloy

20

## ตัวอย่างโครงสร้างจุลภาคของ Al alloy

จำนวนเฟสที่ปรากฏ = 3 เฟส

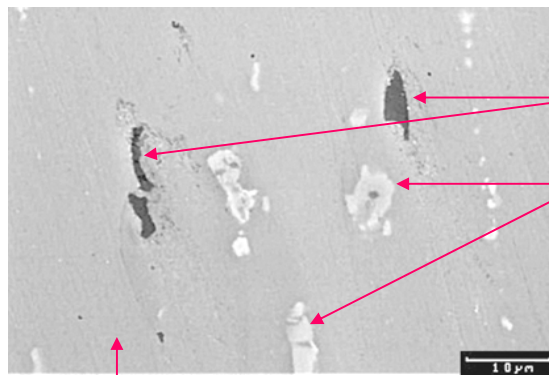

$Mg_2Si$

$Al_7Cu_2Fe$

Solid solution Al-matrix

21

## โครงสร้างจุลภาค (Microstructure)

หมายความว่าถึง จำนวนเฟสที่ปรากฏ, สัดส่วนของเฟส และการจัดเรียงตัวของเฟสเหล่านั้นในโครงสร้าง


โครงสร้างของโลหะผสม 2 ธาตุ สามารถที่จะเกิดเป็น

1. **A single solid solution** สารละลายของแข็งเฟสเดียว
2. **Two separated, essentially pure components** ของผสมแยกกัน
3. **Two separated solid solutions** สารละลายของแข็ง 2 เฟส
4. **A chemical compound, together with a solid solution** สารละลายของแข็ง และ สารประกอบ


22

Liquid solution


● A+B ●

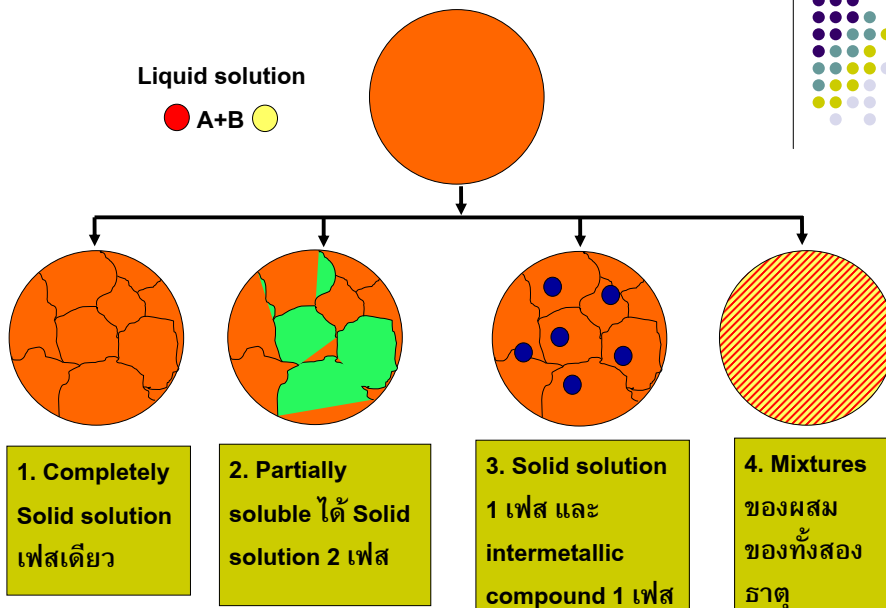


23

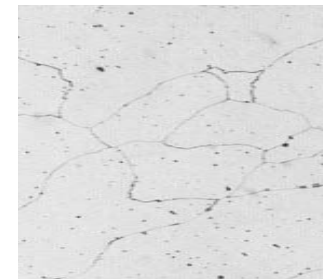


1. A single solid solution

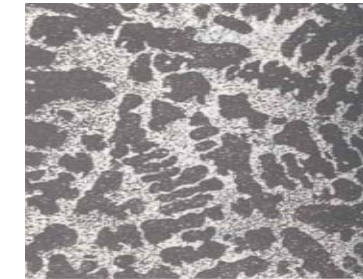

2. Two separated solid solutions

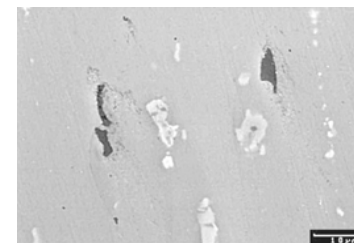

3. A chemical compound, together with a solid solution

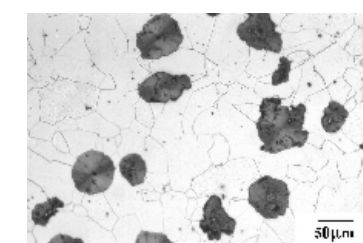

4. Two separated phases

24

## สรุป: Alloys System

1. โลหะที่ใช้งานในทางวิศวกรรม ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของ โลหะผสม (alloys) ซึ่งก็คือโลหะที่มีธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดผสมอยู่ด้วยกัน
2. ความสามารถในการละลายเข้าด้วยกันได้ (solubility) จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของอะตอม, จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอน, ค่า electronegativity และ โครงสร้างผลึก
3. **Solid solution** โครงสร้างผลึกจะยังคงเป็นของโลหะพื้นฐาน จะมี 1 เฟส และความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น
4. โลหะที่ละลายไม่ได้และที่ละลายได้บางส่วนโดยมีขีดจำกัดในการละลายได้หรือเรียกว่า **solubility limit** จะมีมากกว่า 1 เฟส


25

## Introduction to Solidification

- โลหะโลหะบริสุทธิ์ ทุกชนิดที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะผลิตอยู่ในรูปของ **Ingot** หรือ **billet** จากนั้นจึงนำ **Ingot** มาหลอมใหม่ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ



26

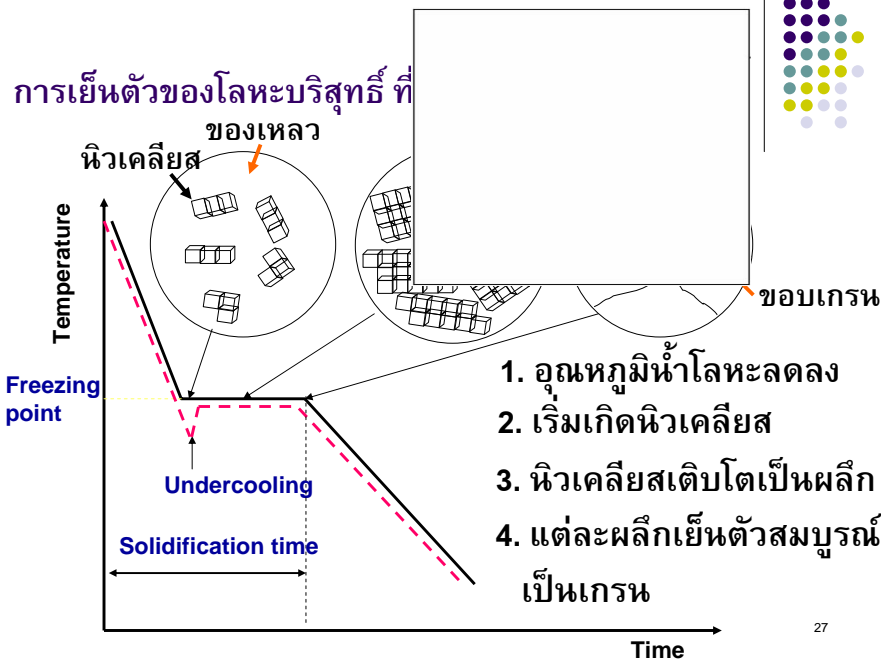

27

## กระบวนการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์ที่ภาวะสมดุล

- ระหว่างการเย็นตัวมีกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน สองกระบวนการ ก็คือ

1. การเกิดนิวเคลียส (Nucleation)
2. การเจริญเติบโตของผลึก (Crystal Growth)

ณ ภาวะสมดุล: **Equilibrium** การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และถือว่าอุณหภูมิและความดันคงที่ ไม่มีการถ่ายเทพลังงานและสสาร

28

## จากกราฟ Cooling curve ของโลหะบริสุทธิ์

- At Freezing point,  $T_E$  : อะตอมของโลหะจะเริ่มจับกันเป็น **Embryo** ถ้ามี **ขนาด  $\geq$  ขนาดวิกฤต (Critical size)** จะเรียกว่า **Nucleus**
- ถ้าการเกิดนิวเคลียสเป็นแบบสุ่มและกระจายสม่ำเสมอในโลหะเหลว **Nucleus** จะเจริญเติบโตไปเป็นผลึก เนื่องจากมีการถ่ายเทพลังงานความร้อนออกมา เรียกว่า **ความร้อนแฝง ( $\Delta H_f$ , Latent heat of fusion,  $J/cm^3$ )** อุณหภูมิจึงคงที่ ณ Freezing Temperature
- หลังจากที่ผลึกเจริญโดยสมบูรณ์ เป็นของแข็งทั้งหมดแล้ว อุณหภูมิจะลดลงตามอัตราการเย็นตัว


29

## Undercooling Solidification


- ในบางครั้ง **Embryo** ที่เกิดขึ้นที่  $T_E$ , Freezing Temperature จะไม่สามารถเจริญต่อไปเป็นผลึกได้ถ้าไม่เสถียร แต่อาจจะเกิดจมีขนาดใหญ่พอที่จะเจริญต่อไปได้ (ขนาด  $\geq$  ขนาดวิกฤต) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $T_E$  เราเรียกอุณหภูมินี้ว่า  $T_N =$  **Nucleation Temperature**
- จากนั้น เมื่อ นิวเคลียสเจริญต่อไปเป็นผลึก อุณหภูมิของระบบจะสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการถ่ายเทความร้อนแฝง เราเรียกอุณหภูมิของการเจริญเติบโตนี้ว่า  $T_G =$  **Growth Temperature**

$$T_N < T_G < T_E$$

30

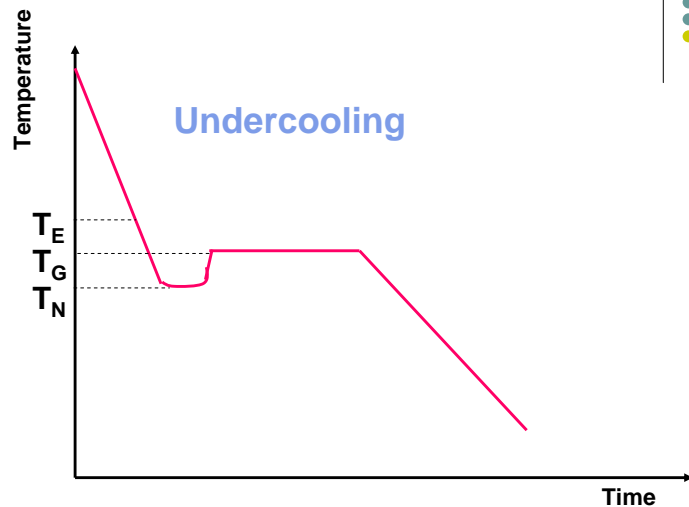

31

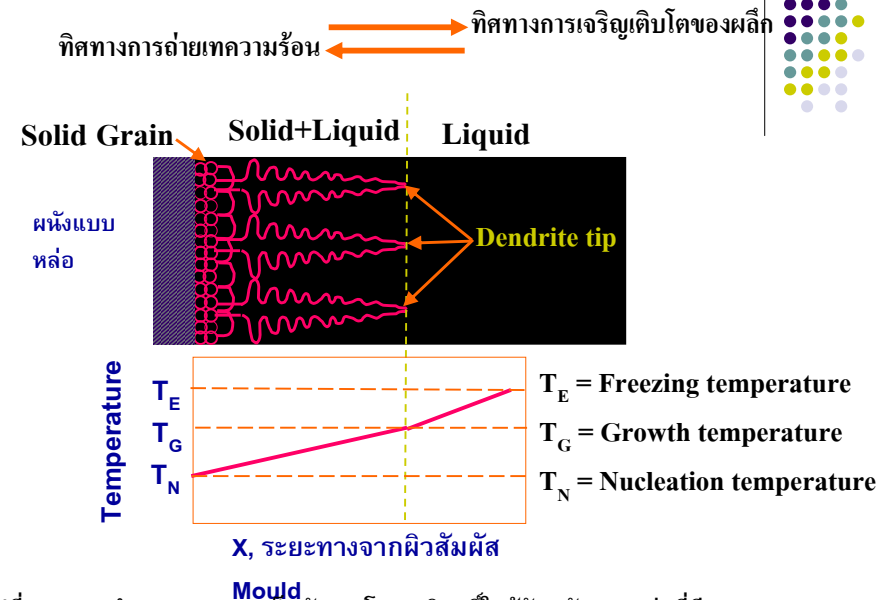


รูปที่ 6.4 แบบจำลองแสดงการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์ใกล้กับผนังแบบหล่อที่มี Undercooling



## Dendrite structure


- ในระหว่างการเจริญของผลึก จะเกิดการถ่ายเทความร้อนในทุกทิศทาง อุณหภูมิภายในผลึกที่แข็งตัวจะลดลง แต่ที่ผิวสัมผัสของผลึกที่แข็งตัวแล้วกับโลหะเหลวจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณอื่น
- ทิศทางการโตของแต่ละผลึก(orientation) จะคงที่ แต่จะต่างไปจากผลึกอื่นที่อยู่ใกล้กัน

นิวเคลียสที่มี Orientation ที่แตกต่างกัน

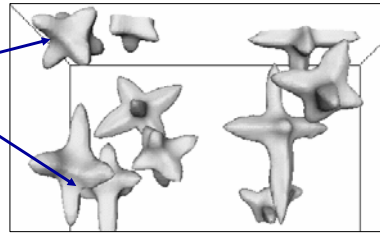

33

- การเจริญเติบโตของผลึกจะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ที่สีกิ่งออกไปทุกทิศทุกทาง ตามทิศทางการเกิดผลึก (Crystal directions) โครงสร้างนี้ เรียกว่า **Dendrite** ดังรูป



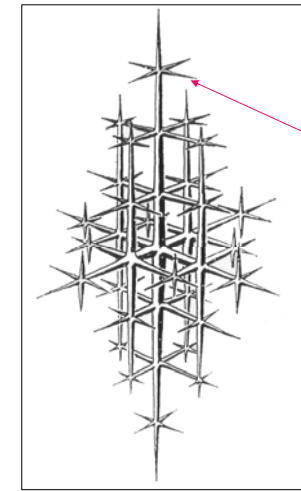


Dendrite arm

34

## โครงสร้างจุลภาคของโลหะหลังจากการเย็นตัว




### โลหะบริสุทธิ์

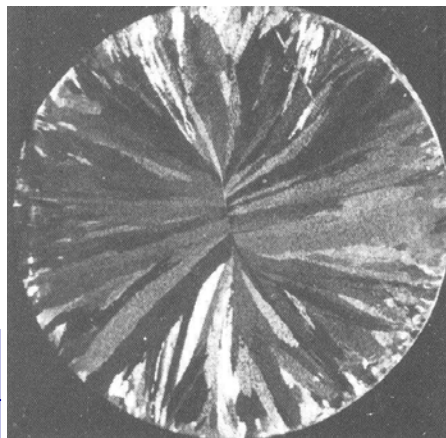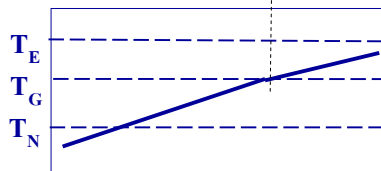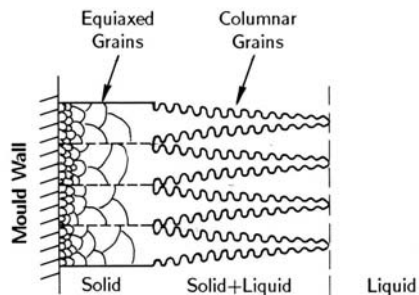

$$T_E > T_G > T_N$$

35


### โลหะผสม

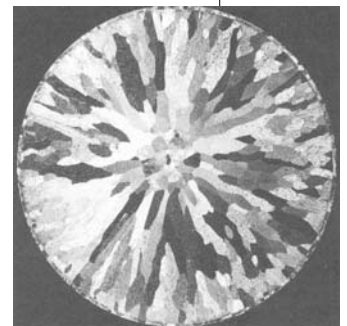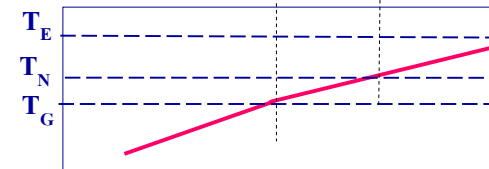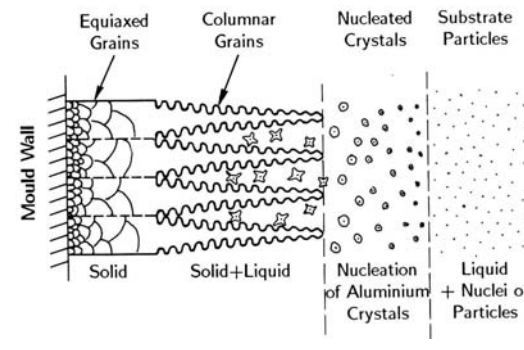

$$T_E > T_N > T_G$$

36

## โลหะผสมและมี Grain refiner

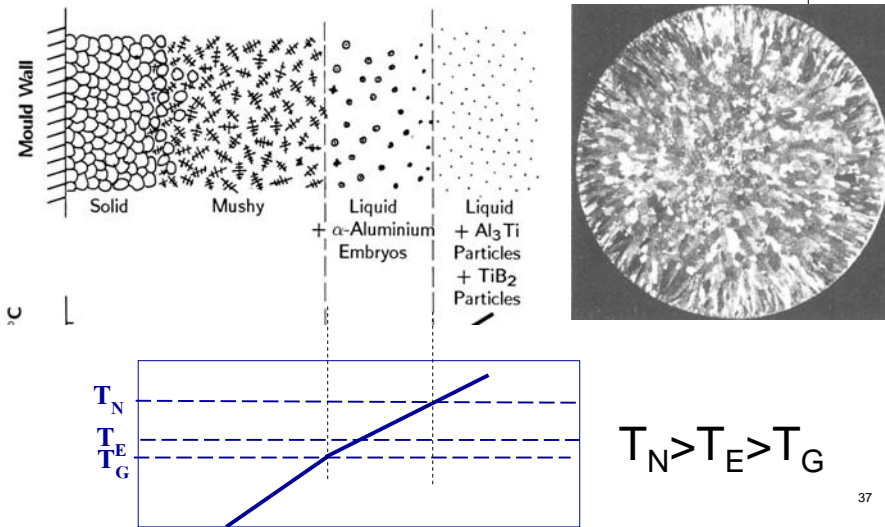

37

## Grain Refining



- ชิ้นส่วนที่ใช้งานด้านวิศวกรรม ต้องมีโครงสร้างจุลภาคที่ละเอียด เพราะสมบัติทางกลจะดี แต่ถ้าหากชิ้นงานหนา มาก ๆ การทำให้เกรนเล็กโดยการควบคุมอัตราการเย็นตัว ให้สม่ำเสมอบางครั้งทำได้ยาก
- โครงสร้างในชิ้นงานจากกระบวนการหล่อโลหะ ควรมีเกรนที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้มีการกระจายตัวสม่ำเสมอของ ส่วนผสมทางเคมี และจะทำให้ชิ้นงานมีสมบัติทางกล สม่ำเสมอเช่นกัน


38

- ดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้ได้โครงสร้างจุลภาคที่ละเอียด สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ เพิ่มปริมาณตะกอนขนาดเล็ก (Particles or compounds or elements) ลงในโลหะเหลว เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดนิวเคลียสที่สม่ำเสมอในโลหะเหลว
- สารที่เติมลงไปนี้จะเรียกว่า **Grain Refiner**



39

## อิทธิพลของ grain refiner ต่อโครงสร้างของโลหะ

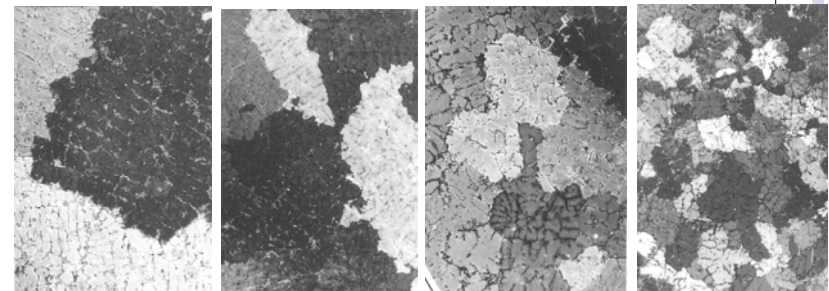

อลูมิเนียมบริสุทธิ์    อลูมิเนียมบริสุทธิ์    อลูมิเนียมบริสุทธิ์    อลูมิเนียมบริสุทธิ์  
 + 0.05%Ti                      + 0.1%Ti                      + 0.25%Ti

อัตราการเย็นตัวเท่ากันทุกการทดลอง  
 ขนาดของเกรนลดลงเมื่อปริมาณของ grain refiner มากขึ้น

40




● นอกจากส่วนผสมแล้ว ขนาดและรูปร่างของเกรนจะ ถูกกำหนดโดย

1. อัตราการเย็นตัว (Cooling rate)
2. ทิศทางของการถ่ายเทของความร้อน (Temperature gradient)


41

### 1. อัตราการเย็นตัว (Cooling rate)

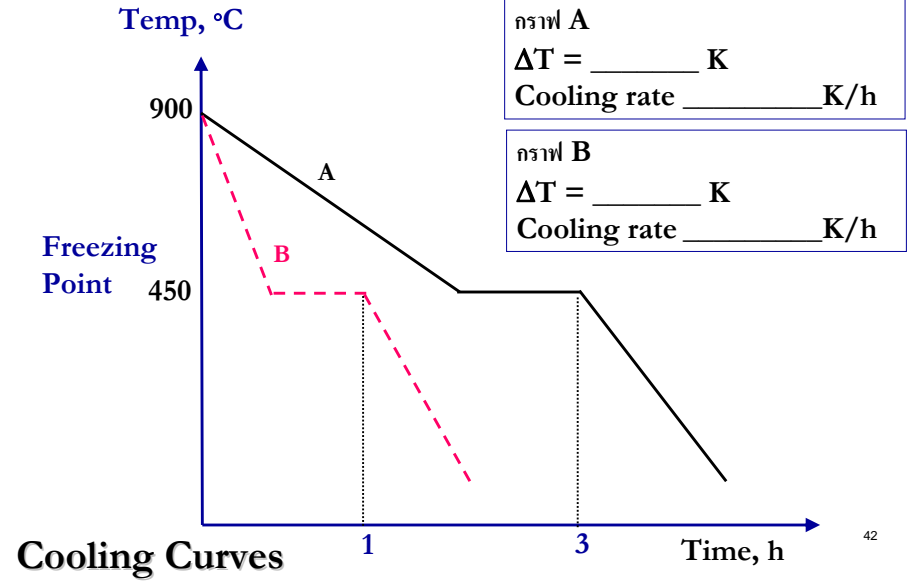


42

### Cooling Curves

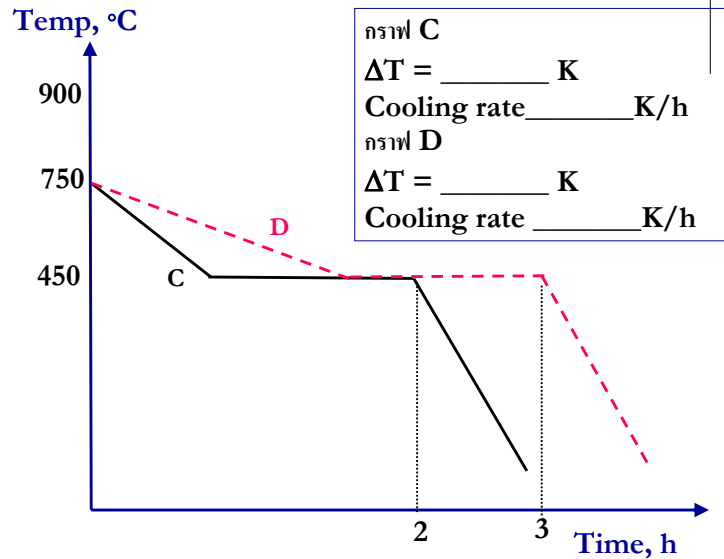

43

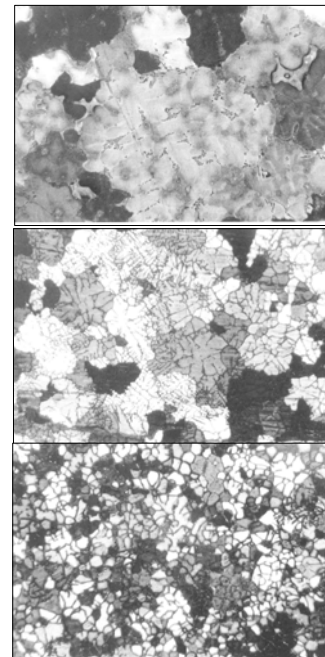

อิทธิพลของอัตราการเย็นตัว ต่อโครงสร้างจุลภาคของ Alบริสุทธิ์

1. Cooling rate 0.5 °C/s



ขนาดของ Dendrite arm และ ขนาดของเกรน ลดลง

2. Cooling rate 9 °C/s



3. Cooling rate 13 °C/s

44




## 2. ทิศทางการถ่ายเทความร้อน Temperature gradient

1.1 ถ้าการถ่ายเทความร้อนมีทุกทิศทาง จะได้เกรนที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม แบบ Equiaxed grain

1.2 ถ้าการถ่ายเทความร้อนไปในทิศทางเดียว จะได้เกรนที่มีลักษณะยาวรี แบบ columnar grain

## การเย็นตัวของโลหะเหลวในแบบหล่อ

ผนัง Mould

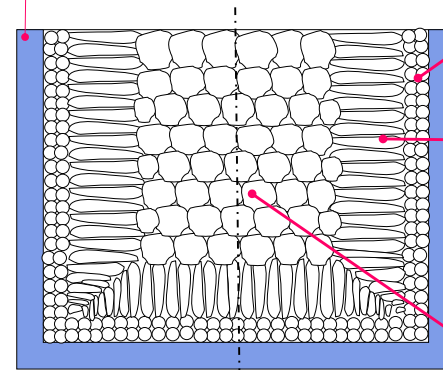

**Fine Equiaxed grain**

อัตราการเย็นตัวสูง มีจำนวนนิวเคลียสมาก เกรนขนาดเล็ก


**Columnar grain**

อัตราการเย็นตัวปานกลาง ความร้อนถ่ายเทจากด้านในออกสู่ผนังแบบหล่อในทิศตั้งฉากกับ Mould surface ได้เกรนยาวรี

**Large Equiaxed grain**

อัตราการเย็นตัวต่ำ ความร้อนกระจายทุกทิศทาง มี dendrite ขนาดใหญ่ ได้เกรนทรงกลม ขนาดใหญ่

รูปร่างของเกรนที่เย็นตัวในแบบหล่อ (Mould)

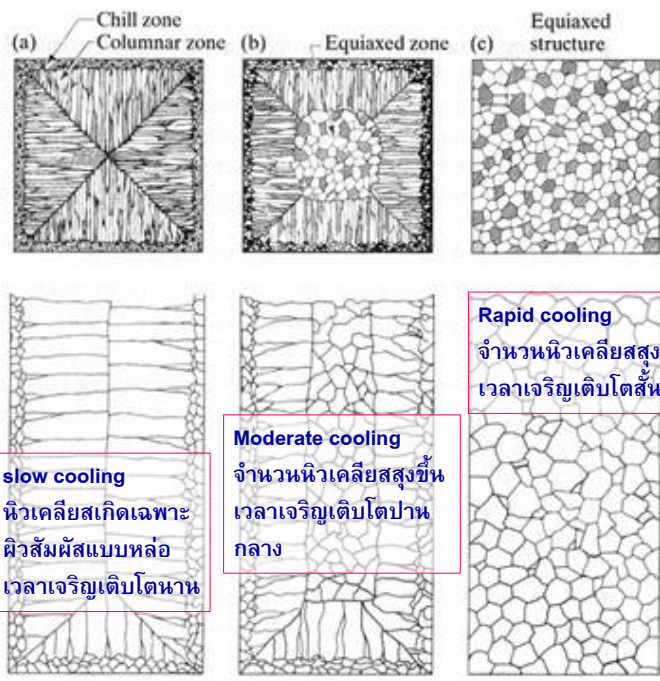

**slow cooling**  
นิวเคลียสเกิดเฉพาะผิวสัมผัสแบบหล่อ เวลาเจริญเติบโตนาน

**Moderate cooling**  
จำนวนนิวเคลียสสูงขึ้น เวลาเจริญเติบโตปานกลาง

**Rapid cooling**  
จำนวนนิวเคลียสสูง เวลาเจริญเติบโตสั้น



## แบบทดสอบ

- แบบทดสอบ เรื่อง กระบวนการเย็นตัว
- 10 นาที

